

## Geotechnischer Bericht

Bauvorhaben: Errichtung eines  
Lebensmittelvollsortimenters,  
Lebensmitteldiscounters  
und eines Drogeriemarktes,  
Kitzberger Feld, Nandlstadt

Gegenstand: Baugrunderkundung/  
Baugrundgutachten

Auftraggeber: KIST GmbH & Co. KG  
Stadtgraben 32  
94315 Straubing

Projektnummer 23201709 (1. Ausfertigung)

Bearbeiter: Dipl.-Ing. (FH) M. Loibl

Datum: 20.09.2023

Dieser geotechnische Bericht umfasst 21 Seiten und 5 Anlagen.

IMH  
Ingenieurgesellschaft für  
Bauwesen und Geotechnik mbH  
Dipl.-Ing. (FH) C. Hartl  
Geschäftsführer

Dipl.-Ing. (FH) M. Loibl  
Sachbearbeiter

Sitz der Gesellschaft:  
Hengersberg  
Registergericht  
Deggendorf HRB 2564

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. (FH)  
Stefan Müller  
Dipl.-Ing. (FH)  
Christian Hartl  
M.Eng.  
Andreas Müller  
Dipl.-Ing. (Univ.)  
Simon Hartl

- Baugrunduntersuchung
- Altlastenuntersuchung
- Beweissicherung
- Erschütterungsmessung
- Bausubstanzuntersuchung
- Hydrologie
- Geothermie
- Spezialtiefbau
- Erd-/Grundbaustatik
- Kontrollprüfungen
- Prüfstelle nach  
RAP Stra 15/A1,3



Deggendorfer Straße 40  
94491 Hengersberg

Telefon (099 01) 94 90 5 - 0  
Telefax (099 01) 94 90 5 - 22

info@imh-baugeo.de  
www.imh-baugeo.de

**Inhaltsverzeichnis:**

---

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. BAUVORHABEN UND AUFTRAG</b>                               | <b>4</b>  |
| <b>2. UNTERLAGEN</b>  | <b>4</b>  |
| <b>3. UNTERSUCHUNGEN</b>  | <b>4</b>  |
| 3.1 FELD- UND LABORUNTERSUCHUNGEN                               | 4         |
| 3.2 UNTERGRUNDVERHÄLTNISSE/SCHICHTENFOLGE                       | 6         |
| 3.3 WASSERVERHÄLTNISSE  | 7         |
| <b>4. CHARAKTERISTISCHE BODENKENNWERTE, BODENKLASSIFIKATION</b> | <b>8</b>  |
| <b>5. FOLGERUNGEN FÜR DIE GRÜNDUNG</b>                          | <b>9</b>  |
| 5.1 GRÜNDUNGSEMPFEHLUNG   | 9         |
| 5.2 FLACHGRÜNDUNG   | 10        |
| 5.3 KÜNSTLICH HERGESTELLTER BAUGRUND/ BODENAUSTAUSCH            | 13        |
| 5.4 GRÜNDUNG HALLENBODEN  | 14        |
| <b>6. HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG</b>                        | <b>15</b> |
| 6.1 ALLGEMEINE HINWEISE   | 15        |
| 6.2 WASSERHALTUNG   | 15        |
| 6.3 BAUGRUBENBÖSCHUNG/VERBAU                                    | 16        |
| 6.4 ERDARBEITEN   | 17        |
| 6.5 ABDICHTUNG/ DRÄNUNG   | 18        |
| 6.6 VERSICKERUNGSMÖGLICHKEIT                                    | 18        |
| <b>7. ORIENTIERENDE ABFALLTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNG</b>        | <b>19</b> |
| 7.1 PROBENAHME/ ANALYTIK  | 19        |
| 7.2 BEWERTUNGSGRUNDLAGEN  | 19        |
| 7.3 ERGEBNIS, ZUSAMMENFASSUNG, FAZIT                            | 20        |
| <b>8. ERGÄNZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN</b>                  | <b>21</b> |

---

**Tabellenverzeichnis:**

|            |  |
|------------|--|
| Tabelle 1: | Ansatzhöhen/Endteufen der Felderkundungen  |
| Tabelle 2: | Ausgeführte Laborversuche  |
| Tabelle 3: | Charakteristische Bodenkennwerte   |
| Tabelle 4: | Bemessungswerte $\sigma_{R,d}$ des Sohlwiderstands für Streifenfundamente auf Bodenschicht 1 und 2, mind. steife Konsistenz bzw. mitteldichte Lagerung |
| Tabelle 5: | Erforderlicher Verformungsmodul des Untergrundes und der Tragschicht unter Betonplatten  |
| Tabelle 6: | Ergebnisse der orientierenden Abfalltechnischen Voruntersuchung  |

---

**Anlagenverzeichnis:**

|           |                             |
|-----------|-----------------------------|
| Anlage 1: | Planunterlagen              |
| Anlage 2: | Bodenprofile, Rammdiagramme |
| Anlage 3: | Schichtenverzeichnisse      |
| Anlage 4: | Laboruntersuchungen         |
| Anlage 5: | Fotoaufnahmen               |

---

## **1. BAUVORHABEN UND AUFTRAG**

Die KIST GmbH & Co. KG plant südlich von Nandlstadt neben der Kr FS 32 den Neubau eines Lebensmittelvollsortimenters, Lebensmitteldiscounters und eines Drogeriemarktes. Der Bauherr, vertreten durch Herrn Stierstorfer, erteilte den Auftrag an die IMH Ingenieurgesellschaft mbH Baugrunderkundungen durchzuführen und ein Baugrundgutachten für o. g. Bauvorhaben zu erstellen.

Das Baugelände wird derzeit als landwirtschaftlicher Acker genutzt. Das Baugrundstück fällt von Südwest nach Nordost ab.

Zum derzeitigen Planungsstand liegen keine Detailplanungen (Bauwerkspläne, Schnitte) der Gebäude, Angaben zu den Außenabmessungen, zu geplanten Gründungsarten und –Tiefen sowie Lastangaben etc. liegen derzeit nicht vor. Eine Baukote lag zum aktuellen Stand ebenfalls nicht vor.

Das Bauvorhaben ist nach DIN EN 1997-1 (2014-03) der geotechnischen Kategorie 2 zuzuordnen.

Der Standort kann den Planunterlagen der Anlage 1 entnommen werden.

## **2. UNTERLAGEN**

U1: Geologische Karte von Bayern M 1 : 500.000

U2: Auszug aus digitaler geologischer Karte von Bayern, 7436 Au i. d. Hallertau, M 1 : 25.000

U3: Auszug aus digitaler hydrogeologischer Karte von Bayern, M 1 : 500.000

U4: Luftbild, Historische Karte Bayernatlas

U5: Übersichtslageplan, M 1 : 500, 24.04.2023, BIBER Holding, Kiermeier Unternehmensgruppe

## **3. UNTERSUCHUNGEN**

### **3.1 Feld- und Laboruntersuchungen**

Am 17.08.2023 wurden, in Abhängigkeit der geplanten Bauwerkslage und der Spartenlage, sechs Kleinrammbohrungen (BS) und fünf Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH – dynamic probing heavy) abgeteuft. Die Ansatzpunkte wurden lage- und höhenmäßig mit GPS eingemessen und gehen aus dem Detaillageplan der Anlage 1.3 sowie den Fotoaufnahmen der Anlage 5 hervor.

Die Kleinrammbohrungen (BS) dienten dabei der Erkundung der vorliegenden Baugrundsichten unter baugrundtechnischen Aspekten und auch hinsichtlich evtl. vorliegender Altlasten. Die Sondierungen mit der schweren Rammsonde (DPH) wurden zur Feststellung der Lagerungsdichte der Bodenschichten niedergebracht. Die aufgeschlossenen Bodenprofile wurden durch den Gutachter in Anlehnung an DIN 4023, DIN EN ISO 14688-1, DIN EN ISO 14689-1 und DIN EN ISO

22475-1 dokumentiert und das Bohrgut einer Vor-Ort-Prüfung der sensorischen Merkmale Aussehen und Geruch unterzogen. Es erfolgte eine Bodenansprache nach DIN 18 196.

Die nachfolgenden von der IMH GmbH mittels GPS eingemessenen Ansatzpunkte der Aufschlüsse sind im Koordinatenreferenzsystem „**ETRS89/ UTM – Zone 32**“ und im Höhen Bezugssystem „**DHHN2016 (NHN)**“ angegeben.

**Tabelle 1: Ansatzhöhen/ Endteufen der Felderkundungen**

| Erkundungsart | Rechtswert | Hochwert   | Ansatzhöhe<br>[m ü. NHN] | Endteufe   |            |
|---------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|
|               |            |            |                          | [m u. GOK] | [m ü. NHN] |
| BS 1          | 707029,84  | 5378875,23 | 461,62                   | 3,50       | 458,12     |
| BS 2          | 707127,42  | 5378874,03 | 458,87                   | 5,00       | 453,87     |
| BS 3          | 707130,96  | 5378842,95 | 459,77                   | 5,00       | 454,77     |
| BS 4          | 707176,40  | 5378867,45 | 458,02                   | 5,00       | 453,02     |
| BS 5          | 707104,75  | 5378898,29 | 458,99                   | 5,00       | 453,99     |
| BS 6          | 707066,09  | 5378929,91 | 459,34                   | 5,00       | 454,34     |
| DPH 1         | 707082,38  | 5378898,20 | 459,50                   | 5,00       | 454,50     |
| DPH 2         | 707088,57  | 5378869,92 | 459,83                   | 5,00       | 454,83     |
| DPH 3         | 707163,99  | 5378803,61 | 460,51                   | 5,00       | 455,51     |
| DPH 4         | 707150,10  | 5378866,21 | 458,49                   | 6,00       | 452,49     |
| DPH 5         | 707143,57  | 5378884,72 | 458,60                   | 6,00       | 452,60     |

Mit sämtlichen Aufschlüssen wurde versucht, bis zu den angegebenen Endteufen bzw. bis zum ausreichend tragfähigen Horizont unter die voraussichtlichen Gründungssohlen zu erkunden. Aufgrund Bohr-/ Rammbehinderung war ab dem Endteufenbereich keine weitere, als die oben angegebene, Eindringtiefe erreichbar.

Die Bodenprofile und Rammdiagramme können der Anlage 2 entnommen werden. Die zugehörigen, Schichtenverzeichnisse nach DIN EN ISO 14 688-1, DIN EN ISO 14 689-1 und DIN EN ISO 22 475-1 sind in der Anlage 3 zusammengestellt.

Zur Überprüfung der augenscheinlichen Ansprache und Ermittlung der Bodengruppen nach DIN 18 196 wurden gestörte Bodenproben im Erdbaulabor der IMH GmbH untersucht. Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs wurden zwei Bodenmischproben auf die Parameter gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen, Anlage 2 und 3, im akkreditierten und zertifizierten Prüflabor der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg, untersucht.

**Tabelle 2: Ausgeführte Laborversuche**

| Entnahmestelle               | Tiefe [m u GOK] | Sieb-/ Schlämmanalyse | Siebanalyse | Fließ- und Ausrollgrenze | Glühverlust | Wassergehalt | LCPC-Abrasivitätsversuch | Verfüll-Leitfaden | Cerchar-Versuch | Punktlastversuch | Betonangriff nach DIN 4030-2<br>bzw. DIN EN 206-1 Stahlangriff<br>nach DIN 50929-3 |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|--|
| BS 1 – E2                    | 1,0-2,8         |                       |             | X                        |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| BS 1 – E3                    | 3,0-3,5         | X                     |             |                          |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| BS 3 – E2                    | 1,0-5,0         |                       |             | X                        |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| BS 4 – E1                    | 0,3-1,0         |                       |             | X                        |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| BS 5 – E2                    | 1,0-5,0         |                       |             | X                        |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| BS 6 – E1                    | 0,3-1,0         |                       |             | X                        |             |              |                          |                   |                 |                  |  |
| MP 1<br>BS1 bis BS6<br>je E1 | 0,3-1,0         |                       |             |                          |             |              |                          | X                 |                 |                  |  |
| MP 2<br>BS1 bis BS6<br>je E2 | 1,0-5,0         |                       |             |                          |             |              |                          | X                 |                 |                  |  |

Die Laborprotokolle sind in der Anlage 4 zusammengefasst.

### **3.2 Untergrundverhältnisse/Schichtenfolge**

Nach U1 und U2/ Anlage 1.2a ist im Untersuchungsgebiet mit Löß in Form von feinsandigen Schluffen, mit umgelagerten Lehmen in Form von sandigen, tonigen Schluffen bzw. Hang- oder Schwemmlehmen und mit polygenetischen Talfüllungen in Form von z. T. kiesigen Lehmen oder Sanden zu rechnen.

Gemäß der historischen Karte von Bayern (vgl. Anlage 1.2b) liegen im Untersuchungsgebiet keine Hinweise auf ehemalige Bebauung, ober- und untertägige Bergbautätigkeiten o. dgl., welche auf Ver-/ Auffüllungen schließen lassen, nicht vor.

Aufgrund der landwirtschaftlich genutzten Fläche (Acker) ist mit einer mehrere Dezimeter mächtigen Mutter-/ Ackerbodenauflage zu rechnen.

Der bei den Felderkundungen angetroffene Untergrund kann nach den derzeitigen Erkenntnissen in folgende Bodenschichten eingeteilt werden (vgl. Anlage 1.3).

### **Bodenschicht 1 – Tone**

In dieser Bodenschicht wurden unter einer ca. 30 cm mächtigen Mutter-/ Ackerbodenschicht bei BS 1 bis ca. 2,8 m u. GOK und bei BS 2 bis BS 6 bis zum Endteufenbereich von 5,0 m u. GOK gelbbraun bis braun gefärbte schwach feinsandige Tone erkundet. Nach der örtlichen Bodenansprache und den Laborergebnissen besitzen diese Böden überwiegend steife bis halbfeste Konsistenzen.

Nach DIN 18 196 können diese Böden überwiegend mit den Gruppensymbolen TL/TM gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich um Böden der Bodenklasse 4. Die anstehenden bindigen Böden sind als äußerst wasserempfindlich einzustufen und erfahren bei Wasserzutritt und/ oder dynamischer Belastung sowie Entspannung deutliche Verschlechterungen der bodenmechanischen Kennwerte mit Zuordnung zu Bodenklasse 2.

### **Bodenschicht 2 – bindige Kiese**

Unter Bodenschicht 1 wurden bei BS 1 von 2,8 m bis zum Endteufenbereich von 3,5 m u. GOK schwach tonige, schwach schluffige, sandige Kiese mit braungrauer Färbung aufgeschlossen. Nach der Schwere des Rammvorgangs können diesen Kiesen mitteldichte bis dichte Lagerungsverhältnisse zugeordnet werden.

Nach DIN 18 196 können diese Böden überwiegend mit den Gruppensymbolen GU\*/GT\* gekennzeichnet werden. Nach DIN 18 300 (2012-09) handelt es sich um Böden der Bodenklasse 4. Bei Wasserzutritt und/oder dynamischer Belastung sowie Entspannung verschlechtern sich je nach Höhe der bindigen Anteile die bodenmechanischen Kenngrößen deutlich, so dass Bodenklasse 2 auftreten kann.

## **3.3 Wasserverhältnisse**

Mit den durchgeführten Erkundungen wurde kein Grund-/ Schichtwasser angetroffen.

Nach der hydrogeologischen Karte (vgl. Anlage 1.2a) ist im Bereich der Baumaßnahme mit einem mittleren Grundwasserstand des Tertiär von ca. 450 m ü. NN zu rechnen.

Aufgrund des nahegelegenen Bachs und aufgrund der örtlichen Geomorphologie ist jahreszeitlich bedingt im flächenhaften Anschnitt mit unterschiedlich stark zulaufenden Oberflächen- und Niederschlagswässern, sowie ggf. Quellzutritten zu rechnen.

#### 4. CHARAKTERISTISCHE BODENKENNWERTE, BODENKLASSIFIKATION

Für erdstatische Berechnungen können die in Tabelle 3 aufgeführten charakteristischen Bodenkennwerte, für die Ausschreibung erdbaulicher Arbeiten, die angegebenen Bodengruppen und Bodenklassen angewendet werden.

Sofern in der Tabelle Schwankungsbreiten angegeben werden, darf in der Regel mit Mittelwerten gerechnet werden. In kritischen Bauzuständen oder Einzelabschnitten sollte jedoch der ungünstigere Wert in der Berechnung angesetzt werden. Bei der Anwendung der charakteristischen Werte sind zusätzlich die Hinweise nach Kapitel 2.4.5 der DIN EN 1997-1 zu berücksichtigen.

**Tabelle 3: Charakteristische Bodenkennwerte**

| Nr.   | Bodenschicht 1                         | Bodenschicht 2                        |
|---|--|---------------------------------------|
| Bezeichnung   | Tone                                   | bindige Kiese                         |
| Erkundete UK Bodenschicht [m u. GOK]                                | s. Anlage 1.3                          | s. Anlage 1.3                         |
| Wichte $\gamma_k$ [kN/m <sup>3</sup> ]                              | 19,5 – 21,0                            | 20,0 – 22,0                           |
| Wichte unter Auftrieb $\gamma'_k$ [kN/m <sup>3</sup> ]              | 9,5 – 11,0                             | 10,5 – 12,5                           |
| Reibungswinkel $\varphi'_k$ [°]                                     | 22,5 – 27,5 <sup>1)</sup>              | 22,5 – 27,5 <sup>1)</sup>             |
| Dränierte Kohäsion<br>$c'_k$ [kN/m <sup>2</sup> ]                   | 2 - 15 <sup>1)</sup>                   | 2 - 10 <sup>1)</sup>                  |
| Undräßierte Kohäsion<br>$c_{u,k}$ [kN/m <sup>2</sup> ]              | 15 - 75 <sup>1)</sup>                  | 15 - 60 <sup>1)</sup>                 |
| Steifemodul $E_{s,k}$ [MN/m <sup>2</sup> ]                          | 5 - 30 <sup>1)</sup>                   | 15 - 70 <sup>1)</sup>                 |
| Konsistenz nach DIN EN ISO 14 688-2<br>(2020-11) (je nach Bodenart) | steif bis halbfest                     | -                                     |
| Lagerungsdichte (je nach Bodenart)                                  | -                                      | mitteldicht bis dicht                 |
| Bodenklasse DIN 18 300 (2012-09)                                    | 4 / 2 <sup>1)</sup>                    | 4 / 2 <sup>1)</sup>                   |
| Bodengruppe DIN 18 196 bzw. Kurzzeichen<br>nach DIN 4023 (2012-09)  | TL/TM                                  | GU*/GT*                               |
| Frostempfindlichkeitsklasse gemäß<br>ZTVE-StB 17                    | F3                                     | F3                                    |
| Wasserdurchlässigkeit $k_f$ [m/s]                                   | $1 \cdot 10^{-9}$ – $1 \cdot 10^{-10}$ | $1 \cdot 10^{-6}$ – $1 \cdot 10^{-8}$ |
| Eignung für gründungs-technische Zwecke nach<br>DIN 18 196          | brauchbar                              | geeignet                              |
| Verdichtungsfähigkeit nach DIN 18 196                               | sehr schlecht                          | mittel                                |

<sup>1)</sup> Konsistenzabhängig

<sup>2)</sup> Einlagerung von Steinen, Blöcken, Findlingen



Die in der Tabelle angegebenen charakteristischen Bodenkennwerte beruhen auf den Erkenntnissen der örtlichen Untersuchungen und stützen sich auf die Empfehlungen des Arbeitsausschusses Ufer-einfassungen (EAU) sowie den Empfehlungen der ZTVE-StB 17, den Empfehlungen des Arbeitsausschusses Baugruben (EAB) und darüber hinaus auf die Angaben des Grundbautaschenbuches Teil 1.

## **5. FOLGERUNGEN FÜR DIE GRÜNDUNG**

### **5.1 Gründungsempfehlung**

Detailplanungen (Bauwerkspläne, Schnitte) der Gebäude, Angaben zu den Außenabmessungen, zu geplanten Gründungsarten und –Tiefen sowie Lastangaben etc. liegen derzeit nicht vor.

Eine Unterkellerung ist nach dem derzeitigen Kenntnisstand nicht geplant. Eine Baukote lag zum aktuellen Stand ebenfalls nicht vor.

Unter Voraussetzung einer frostfreien Einbindetiefe von mind. 1,0 m u. GOK (Frosteinwirkungszone II) liegt die Gründungssohle der nicht unterkellerten Gebäude mutmaßlich überwiegend in den Tonen der Bodenschicht 1 mit mind. steifen Konsistenzen.

**Die mind. steifen Tone der Bodenschicht 1 und die bindigen Kiese der Bodenschicht 2 mit mind. mitteldichten Lagerungsverhältnissen sind nach DIN 18 196 zur Gründung von Bauwerken als brauchbar bzw. geeignet zu bewerten und erfüllen die Voraussetzungen der DIN 1054 zum Ansatz von Bemessungswerten  $\sigma_{R,d}$  des Sohlwiderstands für einfache Fälle. Eine Flachgründung auf diesen Böden kann vorgenommen werden. Es kann sowohl über eine Bodenplatte, als auch über Einzel-/ Streifen-fundamente gegründet werden.**

Die Böden der Bodenschicht 1 sind jedoch als sehr witterungsempfindlich einzustufen und können infolge Schicht- und Oberflächenwasserzutritts ihre Konsistenzen rasch verschlechtern.

Böden mit weichen Konsistenzen (derzeit nicht erkundet, ggf. unter Wasserzutritt zu erwarten) eignen sich nicht zu Lastabtragungen und sind vollständig durch einen Bodenaustausch oder durch eine Magerbetonlasttieferführung bis zu den mind. steifen Tonen der Bodenschicht 1 bzw. den mind. mitteldicht gelagerten bindigen Kiesen der Bodenschicht 2 zu ersetzen.

Zudem ist festzuhalten, dass aufgrund der witterungsempfindlichen Böden die Aushubsohle nicht über einen längeren Zeitraum offen stehen darf und die Sauberkeitsschicht bzw. der Bodenaustausch unverzüglich aufgebracht werden sollte.

Aufgrund der Witterungsempfindlichkeit der anstehenden Böden der Bodenschicht 1 wird bei einer Gründung mittels Bodenplatte daher ein mindestens 40 cm mächtiges Gründungspolster empfohlen. Das Gründungspolster für die Flachgründung ist entsprechend Kap. 5.3 herzustellen.

Auflockerungen in der Gründungssohle infolge Einschneidens des Baggerlöffels beim Aushub sind durch Nachverdichtung rückgängig zu machen.

Für den Bodenaustausch/ Gründungspolster ist gut verdichtbarer und grobkörniger Boden vorwiegend der Bodengruppe GW, GU, GT nach DIN 18 196 lagenweise (ca. 25 bis 30 cm) mit einem Verdichtungsgrad  $D_{Pr} \geq 100\%$  i. M., mindestens jedoch 98% und einem Lastausbreitungswinkel  $\alpha \leq 45^\circ$  (Rundkorn) bzw.  $\alpha \leq 60^\circ$  (gebrochenes Material) zur Horizontalen ab Außenkante Fundament/ Bodenplatte einzubauen. Zwischen Bodenaustausch und dem natürlich anstehenden Boden (Bodenschicht 1) ist ein geotextiles Filtervlies (mechanisch verfestigt, GRK 4) einzubauen.

## 5.2 Flachgründung

### Einzel-/ Streifenfundamentgründung

Nach DIN 1054 (2021-04) können für die anstehenden Tone der Bodenschicht 1 (mind. steife Konsistenzen) bzw. bindigen Kiese der Bodenschicht 2 (mind. mitteldichte Lagerung) die in der nachfolgenden Tabelle enthaltenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands für einfache Fälle angesetzt werden. In den Tabellenwerten sind die Bodenfestigkeiten, die geologische Vorbelastung etc. bereits eingearbeitet. Zwischenwerte können geradlinig interpoliert werden.

In der Sohlauflandsfläche weiche/ breiige bindige Böden bzw. Auffüllungsböden und locker gelagerte Sande/ Kiese etc. sind durch eine Magerbetonauffüllung bzw. durch einen geeigneten Bodenaustausch bis zu den Böden der Bodenschicht 1/ 2 mit mindestens steifen Konsistenzen bzw. mind. mitteldichter Lagerung zu ersetzen.

**Tabelle 4: Bemessungswerte  $\sigma_{R,d}$  des Sohlwiderstands für Streifenfundamente auf Bodenschicht 1 und 2, mind. steife Konsistenz bzw. mitteldichte Lagerung**

| Kleinste Einbindetiefe des Fundamentes<br>m   | Bemessungswerte $\sigma_{R,d}$ des Sohlwiderstands<br>b bzw. b' von 0,5 m bis 2,0 m<br>kN/m <sup>2</sup> |
|---|--|
| 0,5   | 170  |
| 1,0   | 200  |
| 1,5   | 220  |
| 2,0   | 250  |
| <b>ACHTUNG – Die angegebenen Werte sind Bemessungswerte des Sohlwiderstands, keine aufnehmbaren Sohldrücke nach DIN 1054:2005-01 und keine zulässigen Bodenpressungen nach DIN 1054:1976-11.</b><br>(Zum Erreichen des aufnehmbaren Sohldrucks $\sigma_{zul}$ , nach DIN 1054:2005-01 sind die Tabellenwerte um den Faktor 1,4 zu reduzieren ( $\sigma_{zul} \approx \sigma_{R,d} / 1,4$ )) |  |

### *Voraussetzung für die Anwendung der Tabellenwerte*

- Neigung der charakteristischen bzw. repräsentativen Sohldruckresultierenden

$$\tan \delta = H / V \leq 0,2$$

- Keine klaffende Fuge in der Sohlfläche infolge der aus ständigen Einwirkungen resultierenden charakteristischen Beanspruchung. Bei Rechteckfundamenten ist diese Bedingung eingehalten, wenn die Sohldruckresultierende innerhalb der ersten Kernweite liegt.
- Bei außermittiger Lage der Sohldruckresultierenden darf nur derjenige Teil A' der Sohlfläche angesetzt werden, für den die resultierende charakteristische bzw. repräsentative Beanspruchung im Schwerpunkt steht, also bei Rechteckfundamenten mit den Seitenlängen  $b_L$  und  $b_B$  und zugeordneten Außermittigkeiten  $e_L$  und  $e_B$  die Fläche:

$$A' = b_L' \cdot b_B' = (b_L - 2 \cdot e_L) \cdot (b_B - 2 \cdot e_B)$$

- Die Anwendung der genannten Werte für den Bemessungswert des Sohlwiderstands kann bei mittig belasteten Fundamenten zu Setzungen in der Größenordnung von 2 bis 4 cm führen.

### *Erhöhung der Tabellenwerte*

- Ist die Einbindetiefe auf allen Seiten des Gründungsköpers  $d > 2,00$  m, so darf der Bemessungswert  $\sigma_{R,d}$  des Sohlwiderstands um die Spannung erhöht werden, die sich aus der 1,4-fachen Bodenentlastung ergibt, die sich aus der über 2 m hinausgehenden Tiefe ergibt. Dabei darf der Boden weder vorübergehend noch dauernd entfernt werden, solange die maßgebende Beanspruchung vorhanden ist.
- Bei Rechteckfundamenten mit einem Seitenverhältnis  $b_L / b_B < 2$  bzw.  $b_L' / b_B' < 2$  und bei Kreisfundamenten darf der Tabellenwert um 20 % erhöht werden.

### *Verminderung der Tabellenwerte*

- Bei Fundamentbreiten zwischen 2,00 und 5,00 m muss der in der Tabelle angegebene Bemessungswert  $\sigma_{R,d}$  des Sohlwiderstands um 10% je Meter zusätzlicher Fundamentbreite vermindert werden.

### *Formelzeichen*

$\delta$  Wand- oder Sohlreibungswinkel [°]

H Horizontallast oder Einwirkungskomponente parallel zur Fundamentsohle [kN]

V Vertikallast oder Komponente der Einwirkungs-Resultierenden normal zur Fundamentsohlfläche [kN]

A' rechnerische Sohlfläche [m²]

$b_L'$  reduzierte Fundamentbreite  $b_L$  [m]

$b_B'$  reduzierte Fundamentbreite  $b_B$  [m]


- b<sub>L</sub> längere Fundamentbreite [m]
- b<sub>B</sub> kürzere Fundamentbreite [m]
- e<sub>L</sub> Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. repräsentativen Beanspruchung in der Sohlfläche in Richtung der Fundamentachse x [m]
- e<sub>B</sub> Ausmittigkeit der resultierenden charakteristischen bzw. repräsentativen Beanspruchung in der Sohlfläche in Richtung der Fundamentachse y [m]

## Gründungsplatte

Aufgrund der Witterungsempfindlichkeit der anstehenden Böden der Bodenschicht 1 wird ein Bodenaustausch bzw. ein Gründungspolster mit gut verdichtbarem, nicht bindigem Boden auf einem geotextilen Vlies, GRK 3, mit einer Mindestmächtigkeit von 40 cm empfohlen. Der Bodenaustausch ist mit einem Lastausbreitungswinkel  $\beta \leq 45^\circ$  (Rundkornmaterial) bzw.  $\beta \leq 60^\circ$  (gebrochene Kornform) bis über die Gründungsplatte hinaus einzubauen. Es ist ein Verdichtungsgrad von  $D_{Pr} \geq 98\%$  nachzuweisen. Die Frostsicherheit ist durch entsprechende Frostschrägen, entsprechend mächtigem Frostschutzmaterial etc. zu gewährleisten.

Bei einer Plattengründung kann für die Bemessung einer Bodenplatte nach dem derzeitigen Kenntnisstand auf den Tonen der Bodenschicht 1 mit mind. steifen Konsistenzen und einem Gründungspolster ( $d \geq 40$  cm), der o. g. Anforderungen erfüllt, ein Bettungsmodul  $k_s = 8-12 \text{ MN/m}^3$  (Nichtunterkellerung) abgeschätzt werden. Da es sich hierbei um eine Kenngröße für die Setzung der Bodenoberfläche unter einer Flächenlast handelt, ist der genaue Bettungsmodul nach Vorlage der Bauwerkslasten und -abmessungen zwingend in einer gesonderten Setzungsberechnung unter Berücksichtigung der Steifemoduln zu ermitteln.

Das klassische Bettungsmodulverfahren (Federkissenmodell) geht davon aus, dass sich die Setzungen proportional zu den Sohlspannungen verhalten und eine Last auf dem Baugrund eine Verformung nur direkt unter der Last selbst hervorruft. Aufgrund der Modellvorstellung von einem Federkissen (diskrete Federn, die keine Verbindung untereinander haben und eine Interaktion nur über generierte Plattenelemente ermöglichen) kann bei diesem Modell keine Setzungsmulde außerhalb der Plattenränder und auf direktem Weg auch keine Schubsteifigkeit des Bodens berücksichtigt werden. Bodenschichtungen und Interaktionen zwischen den Bauwerken können ebenfalls nicht abgebildet werden. Mit dem modifizierten Bettungsmodulverfahren unter Berücksichtigung eines veränderlichen Bettungsmoduls können diese Unzulänglichkeiten näherungsweise erfasst werden. Nach Dörken / Dehne kann dabei der Bettungsmodul von einem konstanten Wert im mittleren Bereich ( $= 0,5 \cdot L$ ) linear auf das Doppelte zum Rand ( $= 0,25 \cdot L$ ) hin ansteigen.

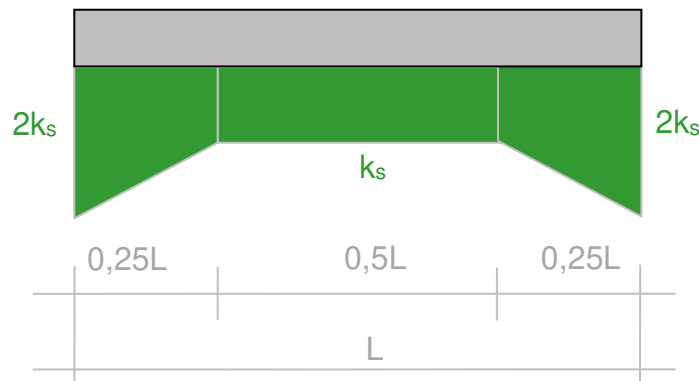**Bild 1: Verteilung des Bettungsmoduls  $k_s$  unter der Gründungsplatte**

### **5.3 Künstlich hergestellter Baugrund/ Bodenaustausch**

Witterungsbedingt ggf. aufgeweichte obere Bodenschichten, Mutterboden, Auffüllungen etc. sind vor Aufbringung der ersten Schüttung auszutauschen. Die Geländeaufschüttung sollte für eine gleichmäßige Setzung eine einheitliche Dicke aufweisen.

Niederschlags-/ Oberflächenwasser, Sickerwässer, Quellen und sonstige Wasserzuflüsse sind vor dem Überschütten zu fassen und abzuleiten.

Auf UK Bodenaustausch sollte ein geotextiles Vlies GRK 3, mechanisch verfestigt, verlegt werden.

Als Bodenaustauschmaterial ist gut verdichtbarer, nicht bindiger Boden lagenweise (ca. 25-30cm) einzubauen. Ab Außenkante Fundament/ Bodenplatte ist ein Lastausbreitungswinkel  $\alpha \leq 45^\circ$  (Rundkornmaterial) bzw.  $\alpha \leq 60^\circ$  (gebrochenes Bodenmaterial) zur Horizontalen zu berücksichtigen. Es empfehlen sich für die Anpassungsmaßnahmen Auffüllkiese der Bodengruppe GW oder gemischtkörnige Böden der Bodengruppe GU, SU, GT, ST nach DIN 18 196.

Beim Einbau von Bodenmaterial ist insbesondere auch als Grundlage für die angegebenen Bemessungswerte des Sohlwiderstands, sowie des Bettungsmoduls ein Verdichtungsgrad von  $D_{Pr} \geq 100\%$  i. M., mindestens jedoch 98% nachzuweisen.

Bei witterungs-/ wasserbedingten Aufweichungen der Gründungssohle kann der Einsatz einer zusätzlichen unteren Schroppenlage notwendig werden.

Alle Schüttlagen sollten möglichst in der vollen Arbeitsbreite eingebaut werden. Nach dem Verteilen soll möglichst umgehend verdichtet werden. Die Böschungsbereiche sind sorgfältig mitzuverdichten, ggf. sind die Böschungsflächen zusätzlich von außen zu verdichten und zu glätten.

Alle Auftragsflächen sind beim Einbau von witterungsempfindlichem Material mit mindestens 6% Seitengefälle anzulegen, damit das Oberflächenwasser sofort abfließen kann. Bei Beginn ungünstiger Witterung ist jede Schüttlage sofort zu verdichten sowie bei Abschluss der Tagesleistung die verdichtete Fläche glattzuwalzen.

## 5.4 Gründung Hallenboden

Der Hallenboden ist in Anlehnung an „Betonböden im Industriebau“ des Beton-Verlags GmbH zu planen. Je nach Belastung durch maximale Einzellasten werden die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Verformungsmodule  $E_{V2}$  auf dem Untergrund erforderlich.

**Tabelle 5: Erforderlicher Verformungsmodul des Untergrundes und der Tragschicht unter Betonplatten**

| Belastung max. Einzellast Q<br>in kN (t) | Verformungsmodul $E_{V2}$ in N/mm <sup>2</sup> bzw. MN/m <sup>2</sup> *) |                 |
|--|--|-----------------|
|  | des Untergrundes   | der Tragschicht |
| $\leq 32,5$ ( $\leq 3,25$ )              | $\geq 30$  | $\geq 80$       |
| $\leq 60$ ( $\leq 6,00$ )                | $\geq 45$  | $\geq 100$      |
| $\leq 100$ ( $\leq 10,00$ )              | $\geq 60$  | $\geq 120$      |
| $\leq 150$ ( $\leq 15,00$ )              | $\geq 80$  | $\geq 150$      |
| $\leq 200$ ( $\leq 20,00$ )              | $\geq 100$   | $\geq 180$      |

\*) Bedingung:  $E_{V2}/E_{V1} \leq 2,5$

Auf den Tonen der Bodenschicht 2 mit mind. steifen Konsistenz liegen schätzungsweise die Verformungsmodule im Bereich von  $E_{V2}$  ca. 5-15 MN/m<sup>2</sup>.

Zur Erzielung eines Anforderungswertes auf dem Erdplanum von z. B.  $E_{V2} \geq 45$  MN/m<sup>2</sup> ist im Bereich mit anstehenden Tone der Bodenschicht 1 ein Bodenaustausch mit einer Mächtigkeit im Bereich 40-50 cm auszuführen/ einzuplanen. Auf Unterkante des Bodenaustausches ist zusätzlich ein geotextiles Filtervlies (GRK 3, mechanisch verfestigt) zu verlegen.

Alternativ kann zur Erzielung eines Anforderungswertes von z. B.  $E_{V2} \geq 45$  MN/m<sup>2</sup> auf dem Erdplanum auch eine Bodenstabilisierung (½ Zement, ½ Kalk) mit einer Mächtigkeit im Bereich 40-50 cm ausgeführt werden. Die geschätzte Zugabemenge liegt dabei in einem Bereich von 2 – 3 Gew.-%, ist den Witterungsverhältnissen anzupassen und sollte in einer Eignungsprüfung detailliert bestimmt werden. Aufgrund der bereichsweise erkundeten halbfesten Konsistenzen ist bei der Bodenverbesserung insbesondere bei trockener Witterung mit einer Wasserzugabe zu rechnen, um ein Aufschollen zu vermeiden. Vor Aufbringung der ersten Schüttlage ist der anstehende natürliche Boden anzustabilisieren.

Zur ausreichenden Entwässerung der stabilisierten Fläche bzw. des Untergrunds sollte ein Dachprofil ausgebildet und im Abstand von ca. 15 m am Tiefpunkt Dränagen verlegt werden. Die Dränagen sind zur Vermeidung von Verschlämmung mit Kies und geotextilem Filtervlies zu ummanteln.

Auf die stabilisierte Fläche bzw. den Bodenaustausch ist Frostschutzkies unter lagenweiser Verdichtung mit max. Schüttlagen  $d = 30$  cm aufzubauen. Zur Erzielung eines z. B.  $E_{V2}$ -Wertes  $\geq 100$  MN/m<sup>2</sup> auf OK Tragschicht wird die Schichtmächtigkeit der Kiestragschicht auf der stabilisierten Fläche bei etwa 40 cm und zur Erzielung eines z. B.  $E_{V2}$ -Wertes  $\geq 120$  MN/m<sup>2</sup> auf OK Tragschicht wird die Schichtmächtigkeit der Kiestragschicht auf der stabilisierten Fläche bei etwa 50 cm geschätzt.

Der auf OK Tragschicht erforderliche Verformungsmodul ist in Abhängigkeit der Belastung der Bodenplatte zu bestimmen und daraus die erforderliche Aufbauhöhe (s. Tabelle 5) festzulegen.

**Welche Tragfähigkeiten auf dem Gründungsplanum des Untergrundes erreicht werden können, ist durch gesonderte Plattendruckversuche zwingend in einem Probefeld vorab zu ermitteln! In Abstimmung mit der projektierten maximalen Einzellast soll durch rasterartige Plattendruckversuche die notwendige Bodenaustausch/ -verbesserungsmächtigkeit ermittelt werden. Bei einer Bodenstabilisierung ist die genaue Zugabemenge in einer Eignungsprüfung zu ermitteln.**

## **6. HINWEISE FÜR DIE BAUAUSFÜHRUNG**

### **6.1 Allgemeine Hinweise**

Die nachfolgend dargestellten Hinweise für die Bauausführung sind als Empfehlungen für die Bauausführung nach DIN 4020 anzusehen.

Die Wahl des Bauverfahrens, des Bauablaufes und der Förderwege sowie die Wahl und der Einsatz der Geräte sind nach DIN 18 300 (2019-09) Sache des Auftragnehmers.

### **6.2 Wasserhaltung**

Mit den ausgeführten Kleinrammbohrungen wurde, wie in Kap. 3.3 dargestellt, bis zum maximal möglichen Endteufenbereich kein Grund-/ Schichtwasserzutritt erkundet.

Aufgrund der Topografie und des abfallenden Geländes ist jedoch nicht auszuschließen, dass im flächenhaften Anschnitt unterschiedlich stark laufende Schichtwasserhorizonte während der Bau- maßnahme auftreten. Es wird nach dem derzeitigem Erkundungsstand daher während der Bauphase bei der Fundament-/ Bodenplattenherstellung eine Entsorgung von Schichten-, Oberflächen- oder Niederschlagswasser notwendig sein. Die Wasserhaltung kann deshalb offen mittels Pumpen- sumpfen oder Längsdränagen ausgeführt werden.

Beim Anschneiden von sandigeren/ kiesigeren Horizonten ist mit erhöhtem Wasserandrang/ Quellwasseraustritten (*nicht erkundet*) sind zur Vermeidung von Ausspülungen und zur Erhöhung der Suffosionsstabilität an der Böschung ggf. zusätzlich Auflastfilter (Filtervliesauflage mit Grobschotter-/ Schroppenschüttung) erforderlich, welche einen suffosionsstabilen Wasseraustritt aus der Böschung ermöglichen und schadlos über entsprechende Rigolen/ Querleitungen mit zeitlichem Vorlauf abgeleitet werden.

### **6.3 Baugrubenböschung/Verbau**

Nach DIN 4124 dürfen nicht verbaute Baugruben und Gräben mit einer Tiefe  $\leq 1,25$  m ohne besondere Sicherung mit senkrechten Wänden hergestellt werden, wenn die anschließende Geländeoberfläche bei nichtbindigen und weichen bindigen Böden nicht steiler als 1:10 oder bei mindestens steifen bindigen Böden nicht steiler als 1:2 ansteigt. Am oberen Rand ist beidseitig ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten. Bei Grabentiefen bis 0,80 m darf auf einer Seite auf den Schutzstreifen verzichtet werden. Nicht verbaute Baugruben und Gräben mit einer Tiefe  $\leq 1,75$  m können nur unter Einhaltung aller Voraussetzungen gemäß DIN 4124 abgeböscht bzw. gesichert hergestellt werden.

Ohne rechnerischen Nachweis der Standsicherheit dürfen nach DIN 4124 für die relevanten Böden der Bodenschicht 1 und 2 mit mind. steifen Konsistenzen Böschungswinkel  $\beta \leq 60^\circ$  bei Böschungshöhen bis 5,0 m ausgeführt werden. Hierfür ist am oberen Böschungsrand ein mindestens 0,60 m breiter Schutzstreifen freizuhalten.

Für Fahrzeuge, Baumaschinen oder Baugeräte ist gemäß DIN 4124 bei nicht verbauten Baugruben und Gräben mit Böschungen ein Abstand zwischen der Außenkante der Aufstandsfläche und der Böschungskante von mindestens

- $\geq 1,00$  m für Fahrzeuge, die die zul. Achslasten nach StVZO einhalten (z. B. PKW, Omnibusse, übliche Lastzüge) und Baugeräte bis 12 t Gesamtgewicht
- bzw.  $\geq 2,00$  m für Fahrzeuge, die die zul. Achslasten nach StVZO überschreiten und Baugeräte bei mehr als 12 t bis 40 t Gesamtgewicht.

Bei höheren Böschungen oder wenn ungünstige Gegebenheiten oder ein ungünstiger Einfluss (z. B. Störungen des Bodengefüges, Verfüllungen oder Aufschüttungen, Grundwasserabsenkungen, Zufluss von Schichtenwasser, starke Erschütterungen, etc.) die Standsicherheit oder bauliche Anlagen o. ä. gefährden, sind Böschungen entsprechend flacher auszubilden und durch eine Böschungsbruchberechnung nachzuweisen und ggf. zu verbauen. Lose Steine/Blöcke sind abzutragen!

Böschungen mit einer Böschungsneigung im Bereich der maximal zulässigen Neigungen sind vor Witterungseinflüssen zu schützen. Im Allgemeinen reicht hierzu ein Abdecken mit Folien aus. Es ist in jedem Fall auf eine funktionsfähige Windsogsicherung zu achten.

Bei beengten Platzverhältnissen, welche eine freigeböschte Baugrube unter Berücksichtigung der Lasteintragungswinkel nicht ausführbar machen, wird ein verformungsarmer Verbau (z. B. Trägerbohlverbau etc.) notwendig werden.



## **6.4 Erdarbeiten**

### **für Bauwerkshinterfüllungen**

Nach ZTVE-StB 17 sind für Hinterfüllbereiche sowie den Überschüttbereich grobkörnige und gemischtkörnige Böden der Bodengruppen SW/SI/SE/GW/GI/GE/SU/ST/GU/GT nach DIN 18 196 geeignet. In Verbindung mit einer qualifizierten Bodenverbesserung können auch gemischt- und feinkörnige Böden der Gruppen SU\*/ST\*/GU\*/GT\*/TL/TM/UM/UL nach DIN 18 196 verwendet werden. Böden und Baustoffe nach den TL BuB E-StB, sofern sie in o.g. grob- und gemischtkörnigen Bodengruppen mit weniger als 15 Gew.-% Korn unter 0,063 mm entsprechen, können ebenfalls eingebaut werden. Bei Straßen der Bauklasse  $\geq$  Bk10 der RStO 12 sollten grobkörnige Böden der Gruppe SW, SI, GW, GI zum Einsatz kommen.

Die im Zuge des Baugrubenaushubs gewonnenen Böden der Bodenschicht 1 mit Zuordnung zu Bodengruppe TL/TM sind aufgrund ihrer erhöhten bis stark erhöhten Feinkornanteile und der damit einhergehenden sehr schlechten Verdichtbarkeit, als nicht geeignet zu bewerten bzw. nur mit Zusatzmaßnahmen (Bodenverbesserungsmaßnahmen + ggf. zusätzliche Wässerung bei halbfesten Konsistenzen etc.) wieder einbaufähig.

Die untergeordnet zu erwartenden bindigen Kiese der Bodenschicht 2 mit Zuordnung zu Bodengruppe GU\*/GT\* sind als mittel verdichtbar einzustufen und bei optimalem Wassergehalt überwiegend für den Wiedereinbau geeignet.

Es sollte der Einbau von gut verdichtbarem, nicht bindigem Fremdboden eingeplant werden.

Die Hinterfüllung ist lagenweise (höchstens 30 cm Dicke) mit einem Verdichtungsgrad  $D_{Pr} \geq 100 \%$  einzubauen. Beim Verdichten in engeren Arbeitsräumen sowie die unmittelbar an die Wände grenzenden Hinterfüllbereiche und Böschungskegel etc. sind mit leichten Verdichtungsgeräten zu verdichten.

Das Hinterfüllmaterial ist grundsätzlich mit der statischen Erddruckbemessung des Bauwerks abzustimmen.

### **für Verkehrsflächen**

Die Straßen- und Platzbefestigungen sind nach den Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen (RStO 12) bzw. entsprechend den statischen Vorgaben zu planen. Die im Erdplanumsbereich überwiegend anstehenden Tone der Bodenschicht 1 sind nach ZTVE-StB 17 einer Klassifikation der Frostempfindlichkeit F3 zuzuordnen, weshalb hier für Verkehrsflächen ein Anforderungswert an die Tragfähigkeit von  $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$  zu erreichen ist.

Dieser Wert wird auf den anstehenden Tönen der Bodenschicht 1 nicht erreicht werden, weshalb ein Bodenaustausch mit gut verdichtbaren, nicht bindigem Bodenmaterial auf einem geotextilen Filtervlies (GRK 3, mechanisch verfestigt) im Bereich von ca. 40-50 cm eingeplant werden muss.

Alternativ kann eine Bodenverbesserung (ca. 40 cm) ausgeführt werden. Dabei kann ohne derzeit genauere Versuchserkenntnisse von einem 2-3 Gew.-% Kalk-Zement-Gemisch ( $\frac{1}{2}$  Kalk,  $\frac{1}{2}$  Zement) ausgegangen werden. Aufgrund der teils erkundeten halbfesten Konsistenzen ist mit einer Wasserzugabe zu rechnen. Bei ggf. starken Aufweichungen (u. U. bei Schicht-/ Quellwasserzutritt) ist mit größeren Bodenverbesserungs-/ Bodenaustauschmaßnahmen bzw. einer zusätzlichen unteren Schroppenlage zu rechnen. Anstehende bindige Böden mit breiigen Konsistenzen, organischen Einlagerungen, Auffüllungen etc. sind gänzlich auszutauschen.

Auf den im Untergrund anstehenden Böden der Bodenschicht 2 mit Zuordnung zu Bodengruppe: GU\*/GT\* wird der o. g. Anforderungswert an die Tragfähigkeit von  $E_{v2} \geq 45 \text{ MN/m}^2$  unter intensiver Nachverdichtung und bei optimalem Wassergehalt mutmaßlich erreicht werden. Dies ist jedoch durch Plattendruckversuche zu überprüfen und zu bestätigen.

Die genaue Dimensionierung des Bodenaufbaus ist vor Ort durch Plattendruckversuche, einer Eignungsprüfung in Abhängigkeit der statischen Vorgaben zu ermitteln und durch Anlage von Probefeldern vorab zu ermitteln!

Für die Anlage von Baustraßen gelten die o.g. Grundsätze gleichermaßen.

## **6.5 Abdichtung/ Dränung**

Nach den derzeitigen Erkenntnissen kann bei nicht unterkellerten Bauteilen, welche in den sehr schwach bis schwach durchlässigen Böden der Bodenschicht 1 und 2 gründen, nach DIN 4095, Kapitel 3.6 b, eine Abdichtung mit Dränung gegen Stau- und Sickerwasser ausgeführt werden. Gemäß DIN 18 533 handelt es sich um die Wassereinwirkungsklasse W1.2-E. Die Abdichtung ist nach DIN 18 533 Kap. 8.5.1 vorzusehen. Die Verlegung der Dränage wird auf Höhe UK Gründungspolster außerhalb dem Lastausbreitungswinkel empfohlen!

Die Hinweise der DIN 18 195 sowie DIN 18 533 für Bauwerksabdichtungen sind zusätzlich zu berücksichtigen.

## **6.6 Versickerungsmöglichkeit**

Nach dem Arbeitsblatt DWA-A 138 kann unbedenkliches und tolerierbares Niederschlagswasser entwässerungstechnisch in einem relevanten Versickerungsbereich mit einem  $k_f$ -Wert im Bereich von  $1 \cdot 10^{-3}$  bis  $1 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$  versickert werden. Sind die  $k_f$ -Werte kleiner als  $1 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$ , stauen die Versickerungsanlagen lange ein, wobei dann anaerobe Verhältnisse in der ungesättigten Zone auftreten können, die das Rückhalte- und Umwandlungsvermögen ungünstig beeinflussen können.

Die Böden der Bodenschichten 1 und 2 sind aufgrund ihrer sehr geringen Durchlässigkeiten nicht zur Versickerung geeignet. Eine Versickerung ist daher nicht möglich.

## **7. ORIENTIERENDE ABFALLTECHNISCHE VORUNTERSUCHUNG**

### **7.1 Probenahme/ Analytik**

Bei den Aufschlüssen konnten natürlich anstehende Böden (Bodenschicht 1 bis 2) erkundet werden. Im Hinblick auf die Verwertung des Bodenaushubs wurden zwei Bodenmischproben auf die Parameter gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen, Anlage 2 und 3 im akkreditierten und zertifizierten Prüflabor der AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg, untersucht.

Hinsichtlich des orientierenden Charakters der vorliegenden Untersuchungen wurde auf die Analyse weiterer Proben verzichtet.

### **7.2 Bewertungsgrundlagen**

Mit Einführung der Mantelverordnung sind ab dem 01.08.2023 für den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken die Regelungen der Verordnung über die Anforderungen an den Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen in technischen Bauwerken (Ersatzbaustoffverordnung, EBV) mit Stand vom 9. Juli 2021 heranzuziehen.

Für die Beurteilung der Analysenergebnisse sind je nach geregelter Ersatzbaustoff (z. B. Bodenmaterial „BM“, Baggergut „BG“, Gleisschotter „GS“, Recycling-Baustoff „RC“, div. Schlacken und Aschen etc.) die entsprechenden Materialwerte und Einbautabellen gemäß EBV heranzuziehen. Bodenmaterial und Baggergut mit mineralischen Fremdbestandteilen < 50 Vol.-% kann dabei in die Klassen F0\*, F1, F2 und F3 eingestuft werden.

Der Einbau von mineralischen Ersatzbaustoffen ist maßgeblich abhängig von der Lage des Bauvorhabens (Wasserschutzbereich) sowie der Bauweise (geschlossene, teildurchströmte oder offene Bauweise) und muss grundsätzlich oberhalb der Grundwasserdeckschicht erfolgen. Die Einsatzmöglichkeiten von Bodenmaterial bzw. Baggergut sind der Anlage 2, Tabellen 5 bis 8 der EBV zu entnehmen.

Für die Verfüllung in Gruben und Brüchen sind die Zuordnungswerte des Leitfadens zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen (LVGBT) des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz (Bay. StMUV) mit Stand 15.07.2021, Anlage 2 und 3, Tabellen 1 und 2 heranzuziehen.

Bei Überschreitungen der Z2 Zuordnungswerte gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen sind für die Beurteilung der Analysenergebnisse aus abfalltechnischer Sicht (Entsorgung) die Zuordnungswerte gemäß Deponieverordnung (DepV) mit Stand vom 27.04.2009 heranzuziehen.

### 7.3 Ergebnis, Zusammenfassung, Fazit

Die durchgeführten Laboruntersuchungen ergaben folgende maßgebliche Ergebnisse:

**Tabelle 6: Ergebnisse der orientierenden Abfalltechnischen Voruntersuchung**

| Proben-<br>bezeichnung/<br>Entnahmetiefe                                    | maßgebliche Parameter der Untersuchung<br>nach Verfüll-Leitfaden |         |          | Einstufung<br>gem.<br>Verfüll-<br>Leitfaden | maßgebliche Parameter der<br>Untersuchung der Ergänzungs-<br>parameter gemäß DepV*         | Ein-<br>stufung<br>DepV* |
|---|--|---------|----------|---|--|--------------------------|
|   | Parameter  | Einheit | Ergebnis |   |  |                          |
| <b>MP 1</b><br><b>BS1 bis BS6</b><br><b>je E1</b><br><b>(T = 0,3-1,0 m)</b> | keine erhöhten Parameter   |         |          | <b>Z0</b>                                   | nicht nachuntersucht / Zuordnungswert gem.<br>Verfüll-Leitfaden <b>nicht überschritten</b> |                          |
| <b>MP 2</b><br><b>BS1 bis BS6</b><br><b>je E2</b><br><b>(T = 1,0-5,0 m)</b> | keine erhöhten Parameter   |         |          | <b>Z0</b>                                   | nicht nachuntersucht / Zuordnungswert gem.<br>Verfüll-Leitfaden <b>nicht überschritten</b> |                          |

\* nur bei > Z2

<sup>1)</sup> gemäß Verfüll-Leitfaden: Anlage 2, Tab. 1 (Zuordnungswerte Eluat), Stand: 23.12.2019 (eingeführt: 01.03.2020)

Die Bodenmischproben **MP 1 (BS1 bis BS6 je E1)** und **MP 2 (BS1 bis BS6 je E2)** sind gemäß den Anforderungen an die Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen („Verfüll-Leitfaden“) als **Z0-Material** einzustufen.

Die Parameter zur Verwertung gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tagebauen wurden nicht überschritten, eine ergänzende Untersuchung nach Deponieverordnung zur Entsorgung war daher nicht notwendig.

Es wird beim flächigen Aushub die Separierung der angetroffenen Bodenschichten und die Bildung von Haufwerken empfohlen, welche nach LAGA PN 89 zu beproben sind. Für die Beprobung steht die IMH Ingenieurgesellschaft mbH kurzfristig zur Verfügung.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die hier angeführten Erkenntnisse ausschließlich auf den hier vorliegenden Untersuchungsergebnissen beruhen und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben.

## **8. ERGÄNZENDE HINWEISE UND EMPFEHLUNGEN**

Nach DIN EN 1997-1 ist spätestens nach dem Aushub der Baugruben von einem Sachverständigen für Geotechnik bzw. dem Berichtverfasser zu prüfen, ob die vorliegend getroffenen Annahmen über die Beschaffenheit und den Verlauf der die Gründung tragenden Schichten in der Gründungssohle zutreffen.

Die im vorliegenden Bericht angegebenen Tragfähigkeits- und Verdichtungsanforderungen sind durch Eigenüberwachungs- und Kontrollprüfungen nachzuweisen.

Da durch Baustellenverkehr, Verdichtungsarbeiten, Rammarbeiten etc. Einflüsse auf die Nachbarbebauung und angrenzende Straßen nicht auszuschließen sind, wird eine Beweissicherung des Ist-Zustandes durch einen Sachverständigen für Geotechnik empfohlen.

Bei Baustellenverkehr, Verdichtungsarbeiten, etc. vor allem nahe an bestehender Bebauung, sind bauwerksunverträgliche Erschütterungseinwirkungen nicht auszuschließen, weshalb baubegleitende Erschütterungsmessungen empfohlen werden. Hierzu steht die IMH Ingenieurgesellschaft mbH kurzfristig zur Verfügung.

Bei den beauftragten Felduntersuchungen handelt es sich naturgemäß nur um punktuelle Aufschlüsse. Sollten sich während der Ausführung Abweichungen zum vorliegenden Baugrundgutachten als auch planungsbedingte Änderungen ergeben, so ist der Berichtverfasser in Kenntnis zu setzen. Gegebenenfalls ist unsererseits die kurzfristige Erarbeitung einer ergänzenden Stellungnahme erforderlich.

## **Anlage 1**





**Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters,  
Lebensmitteldiscounters und eines  
Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt**

#### Übersichtslageplan

Anlage 1.1a


Datum: 25.07.2023

Maßstab: siehe Balken

Bearbeiter:

Annette Ranzinger



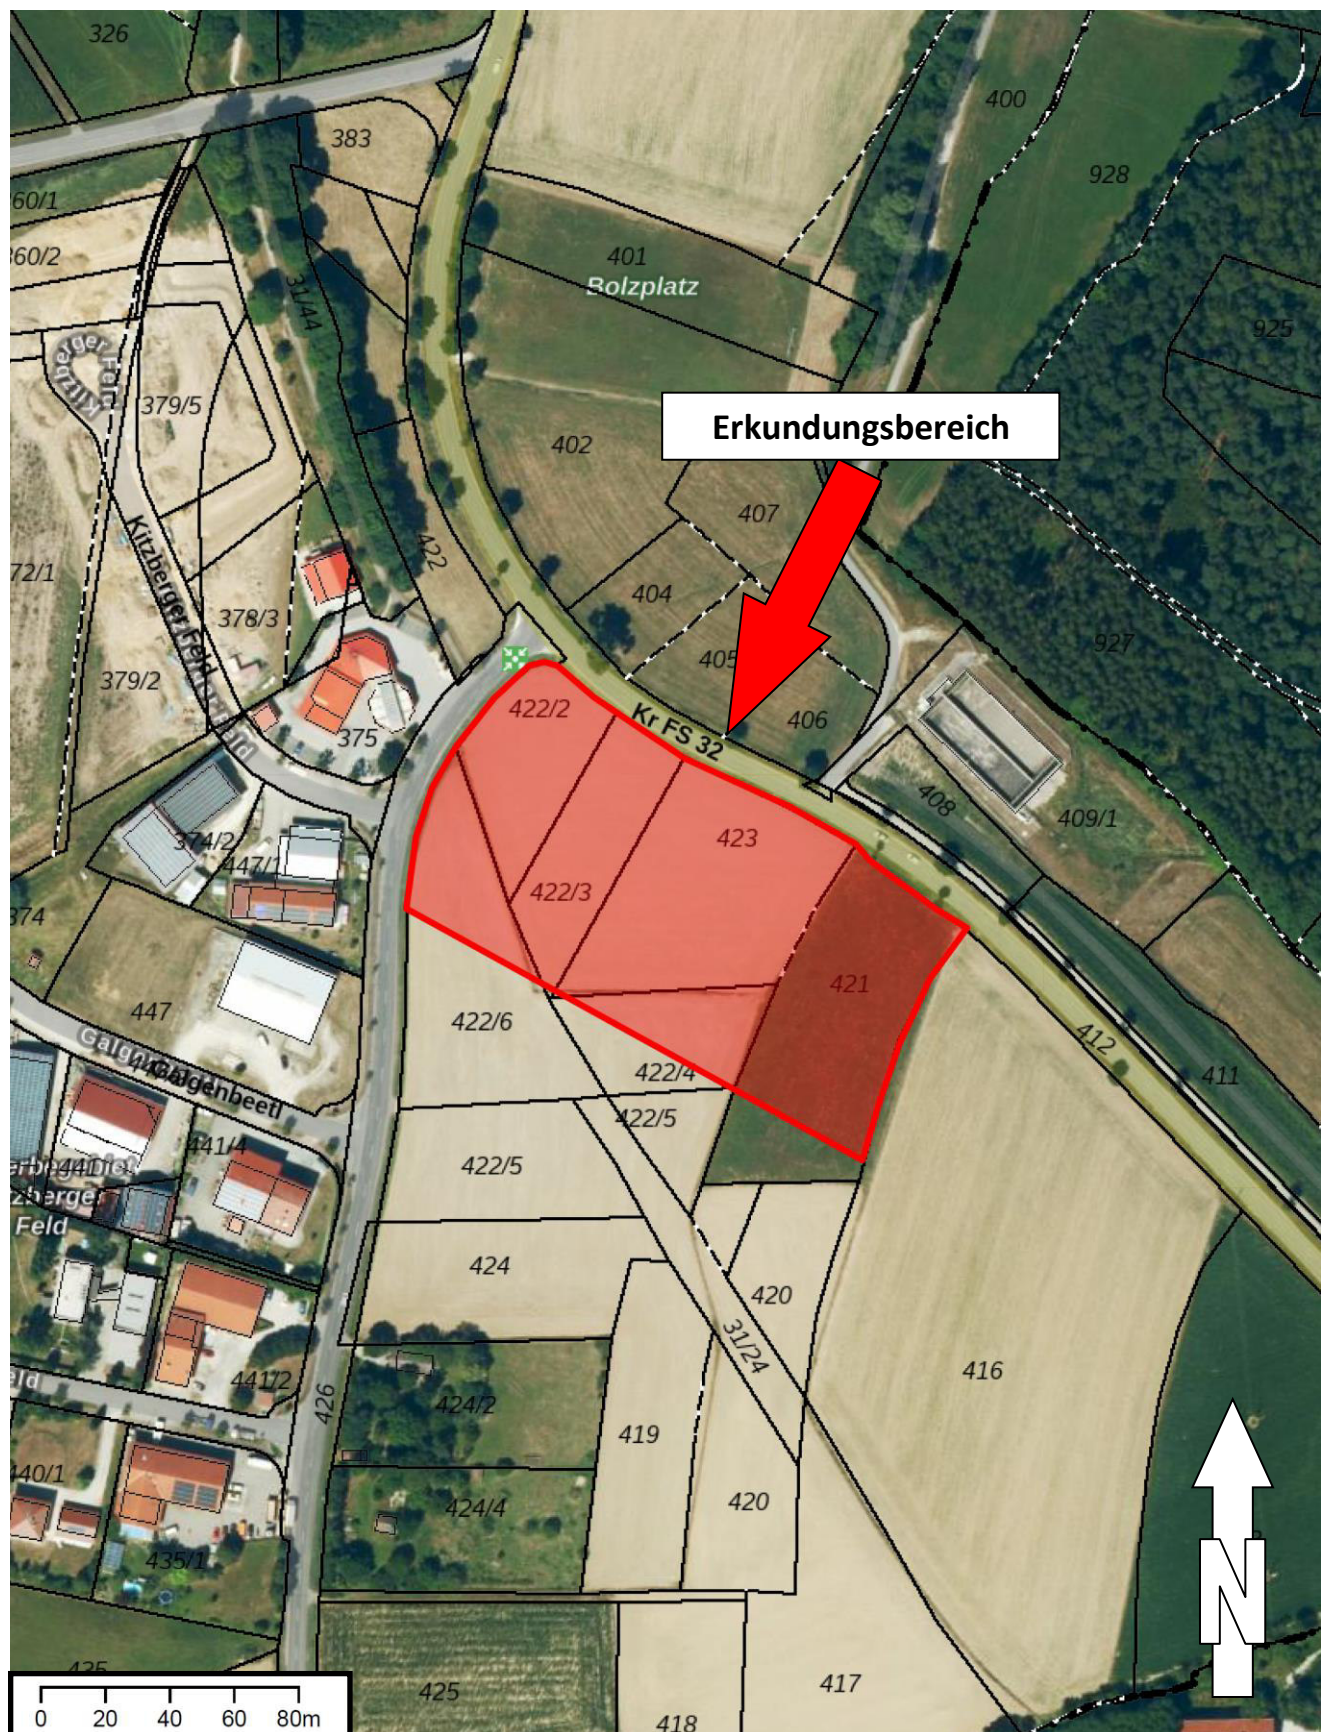

**Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters,  
Lebensmitteldiscounters und eines  
Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt**

### Übersichtsaufnahme

Anlage 1.1b


Datum: 25.07.2023

Maßstab: siehe Balken

Bearbeiter:

Annette Ranzinger



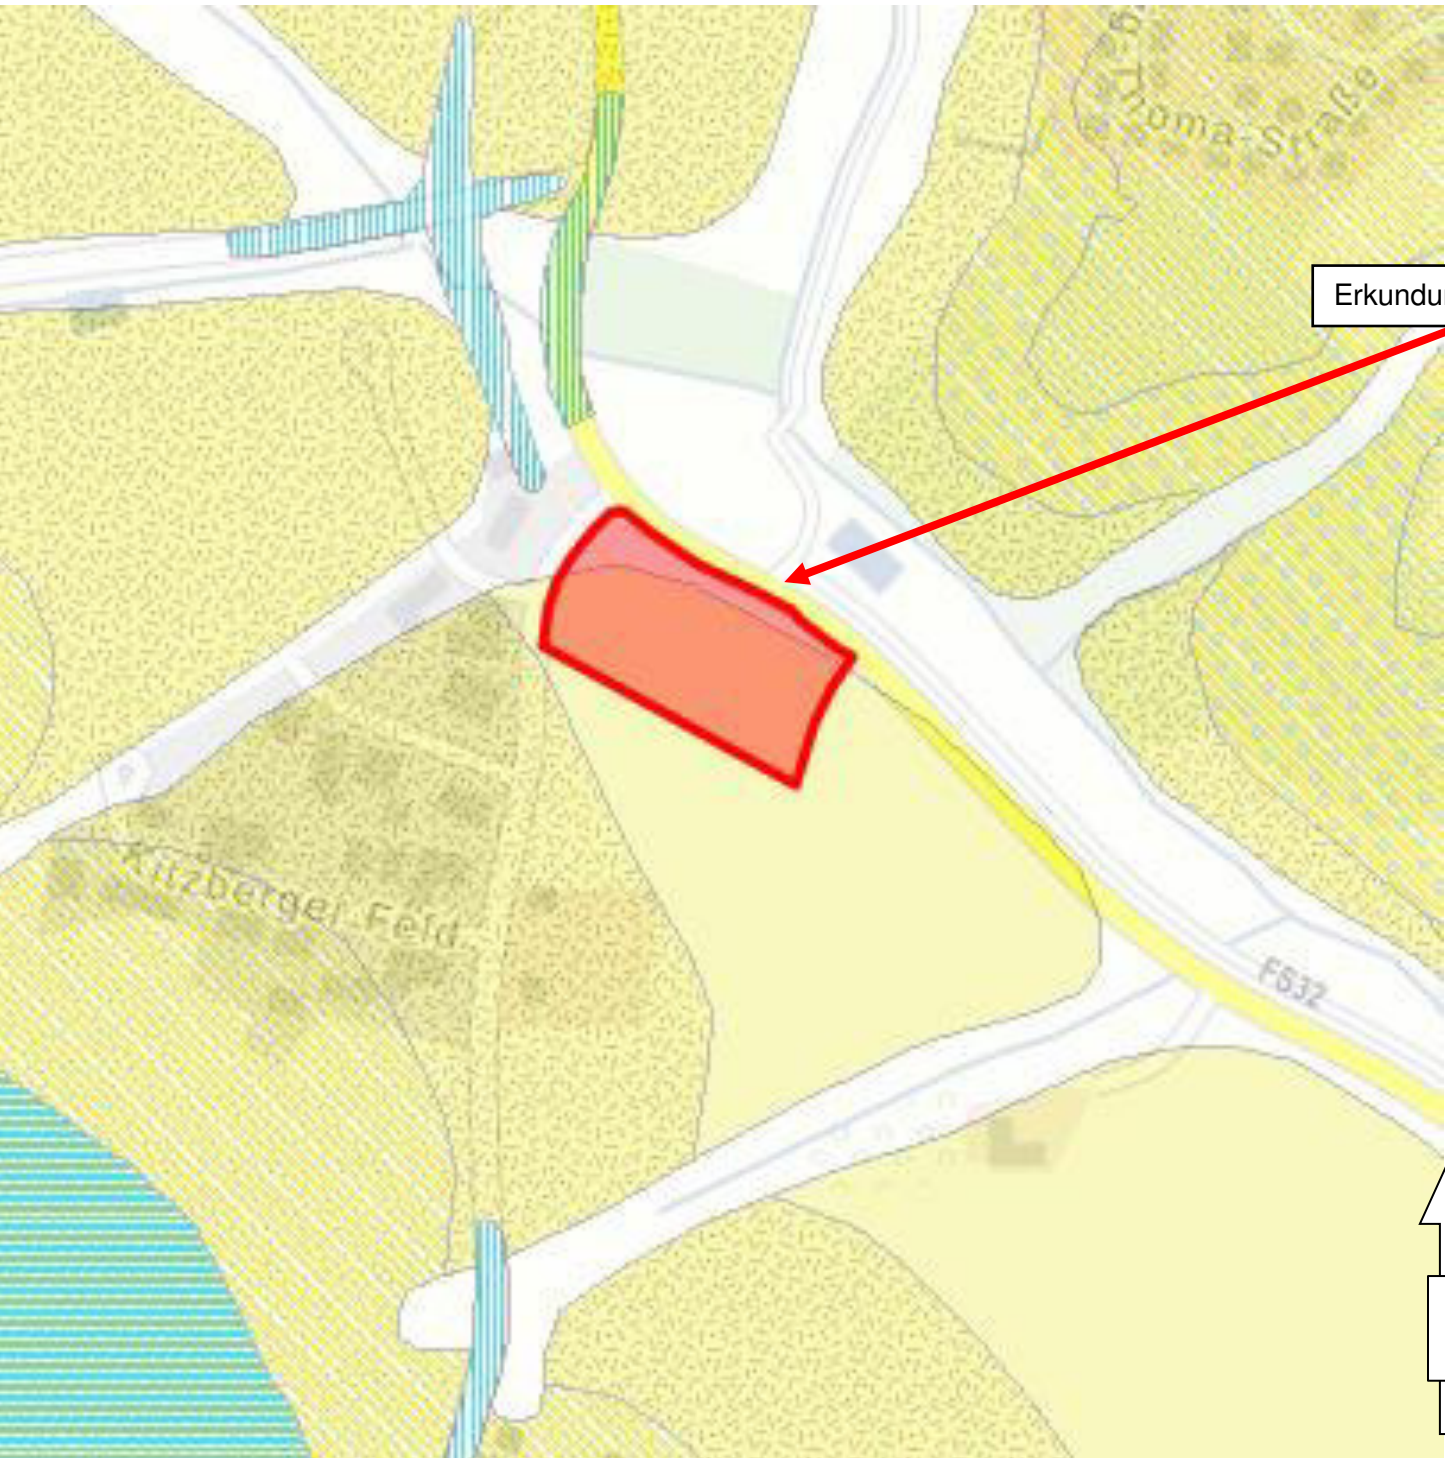

Auszug digitale Geologische Karte von Bayern, M 1 : 25.000



Auszug digitale Hydrogeologische Karte von Bayern, M 1 : 100.000

Legende Geologie

Geologische Haupteinheit

- Künstliche Ablagerung
- Lehm, umgelagert, pleistozän bis holozän
- Hangendserie (OSM), Sand
- Nördliche Vollsotter-Abfolge (oberer Teil 2), Feinsediment
- Nördliche Vollsotter-Abfolge (oberer Teil 2), Sand
- Nördliche Vollsotter-Abfolge (oberer Teil 2), Schotter
- Talfüllung, polygenetisch, pleistozän bis holozän
- Löß, karbonatfrei, pleistozän

Legende Hydrogeologie

Verbreitung Grundwasserstockwerke

- Tertiär - Obere Süßwassermolasse (OSM)

Stützpunkte Grundwassergleichen

- Tertiär

Grundwassergleichen

- Tertiär, oberflächennah verbreitet
- Tertiär, vermutet und/oder überdeckt bzw. tiefer liegend

Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters, Lebensmitteldiscounters und eines Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt

Geologischer/ Hydrogeologischer Übersichtslegeplan

Anlage 1.2a

Datum: 25.07.2023

Maßstab: ohne

Bearbeiter:


Annette Ranzinger









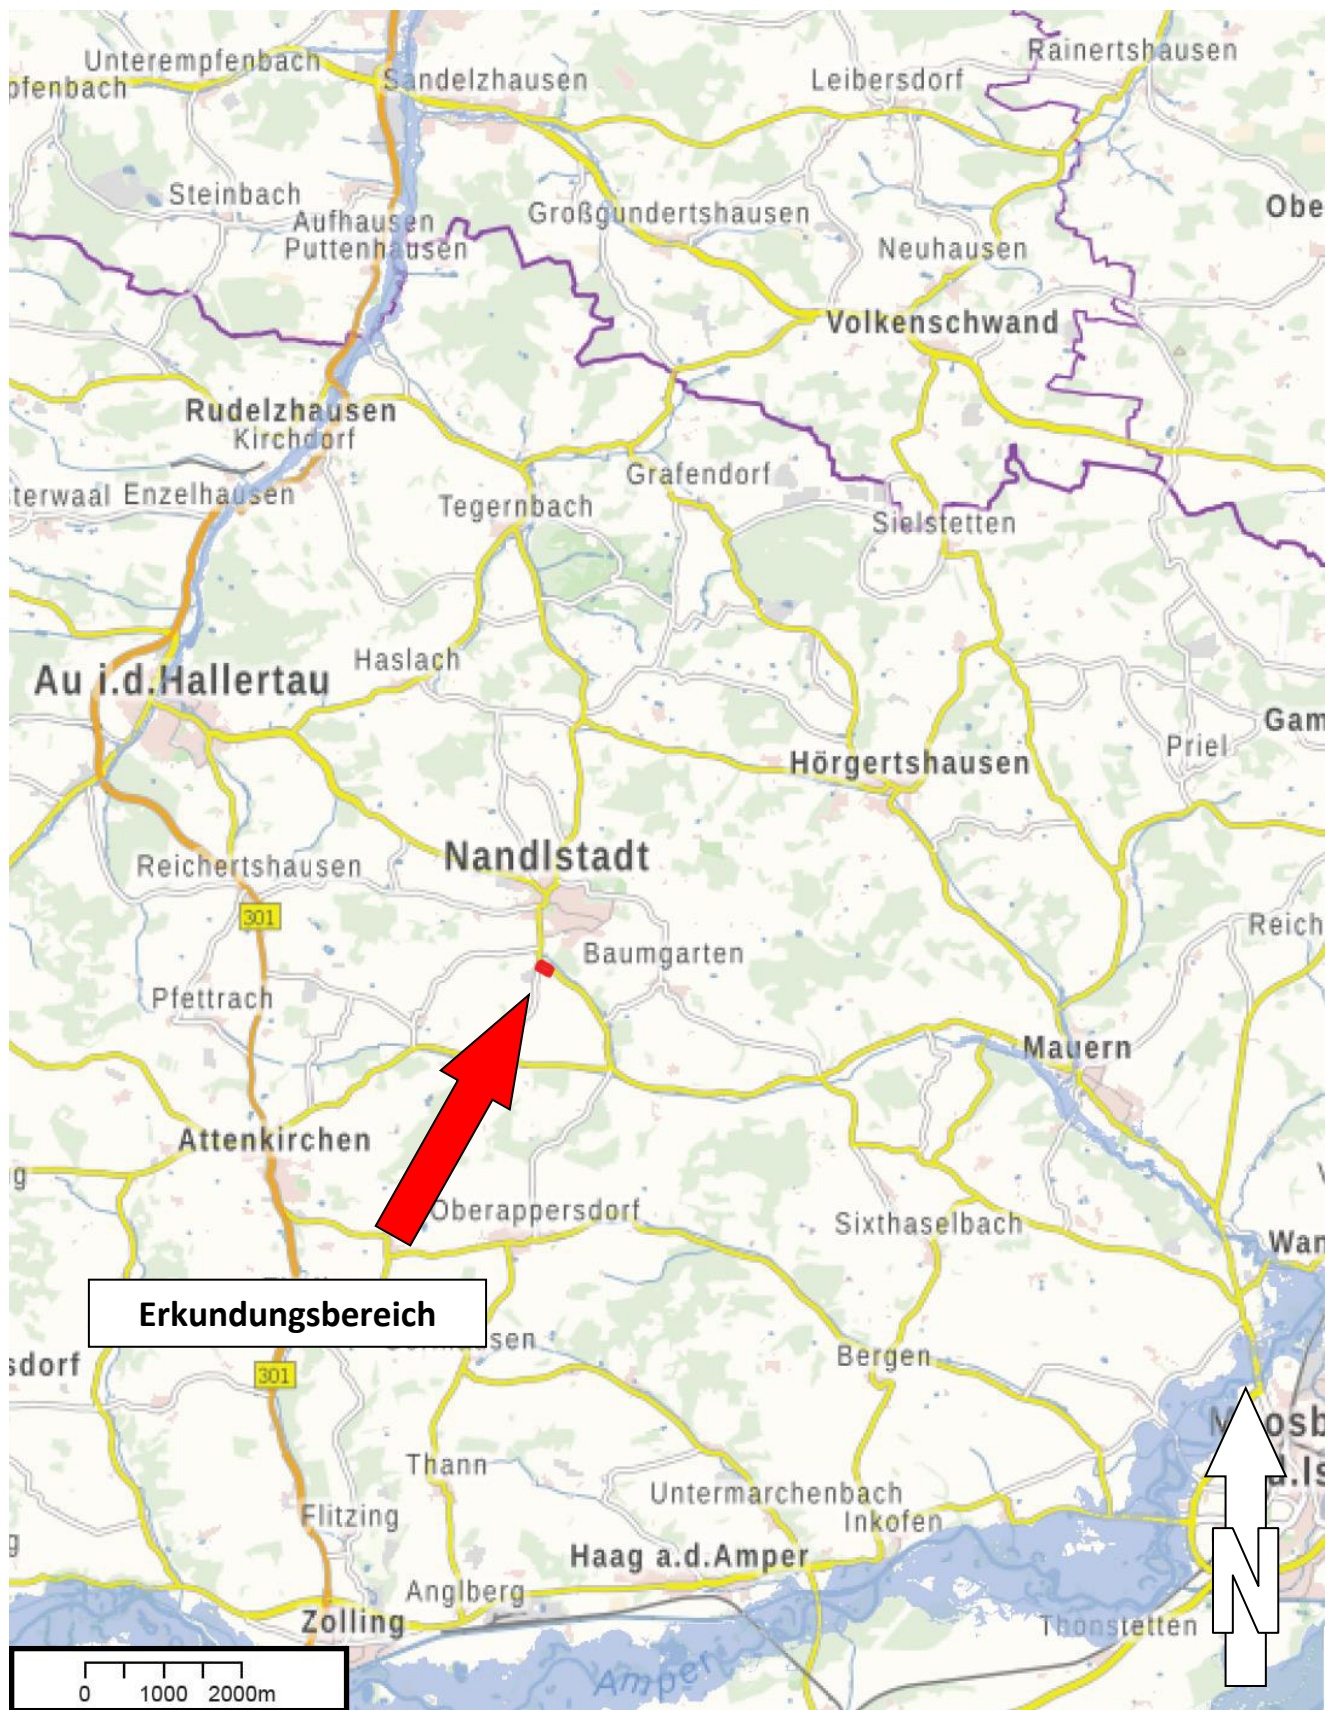

Legende:

- Hochwassergefahrenflächen HQ100
- Geschützte Gebiete HQ100

**Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters,  
Lebensmitteldiscounters und eines  
Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt**

**Hochwassergefahrenflächen HQ100**

Anlage 1.2c

Datum: 25.07.2023



Maßstab: siehe Balken

Bearbeiter:

Annette Ranzinger





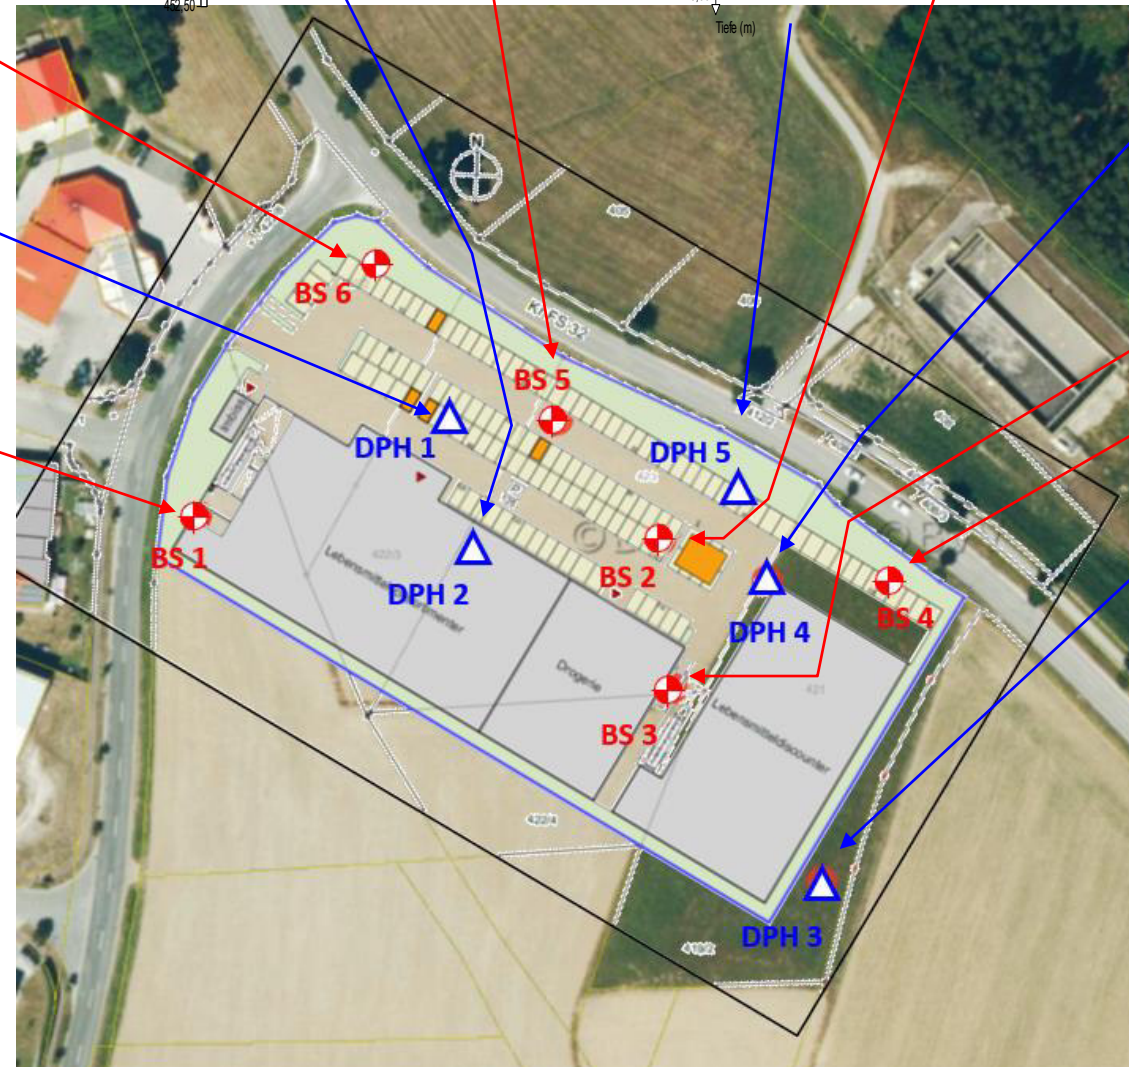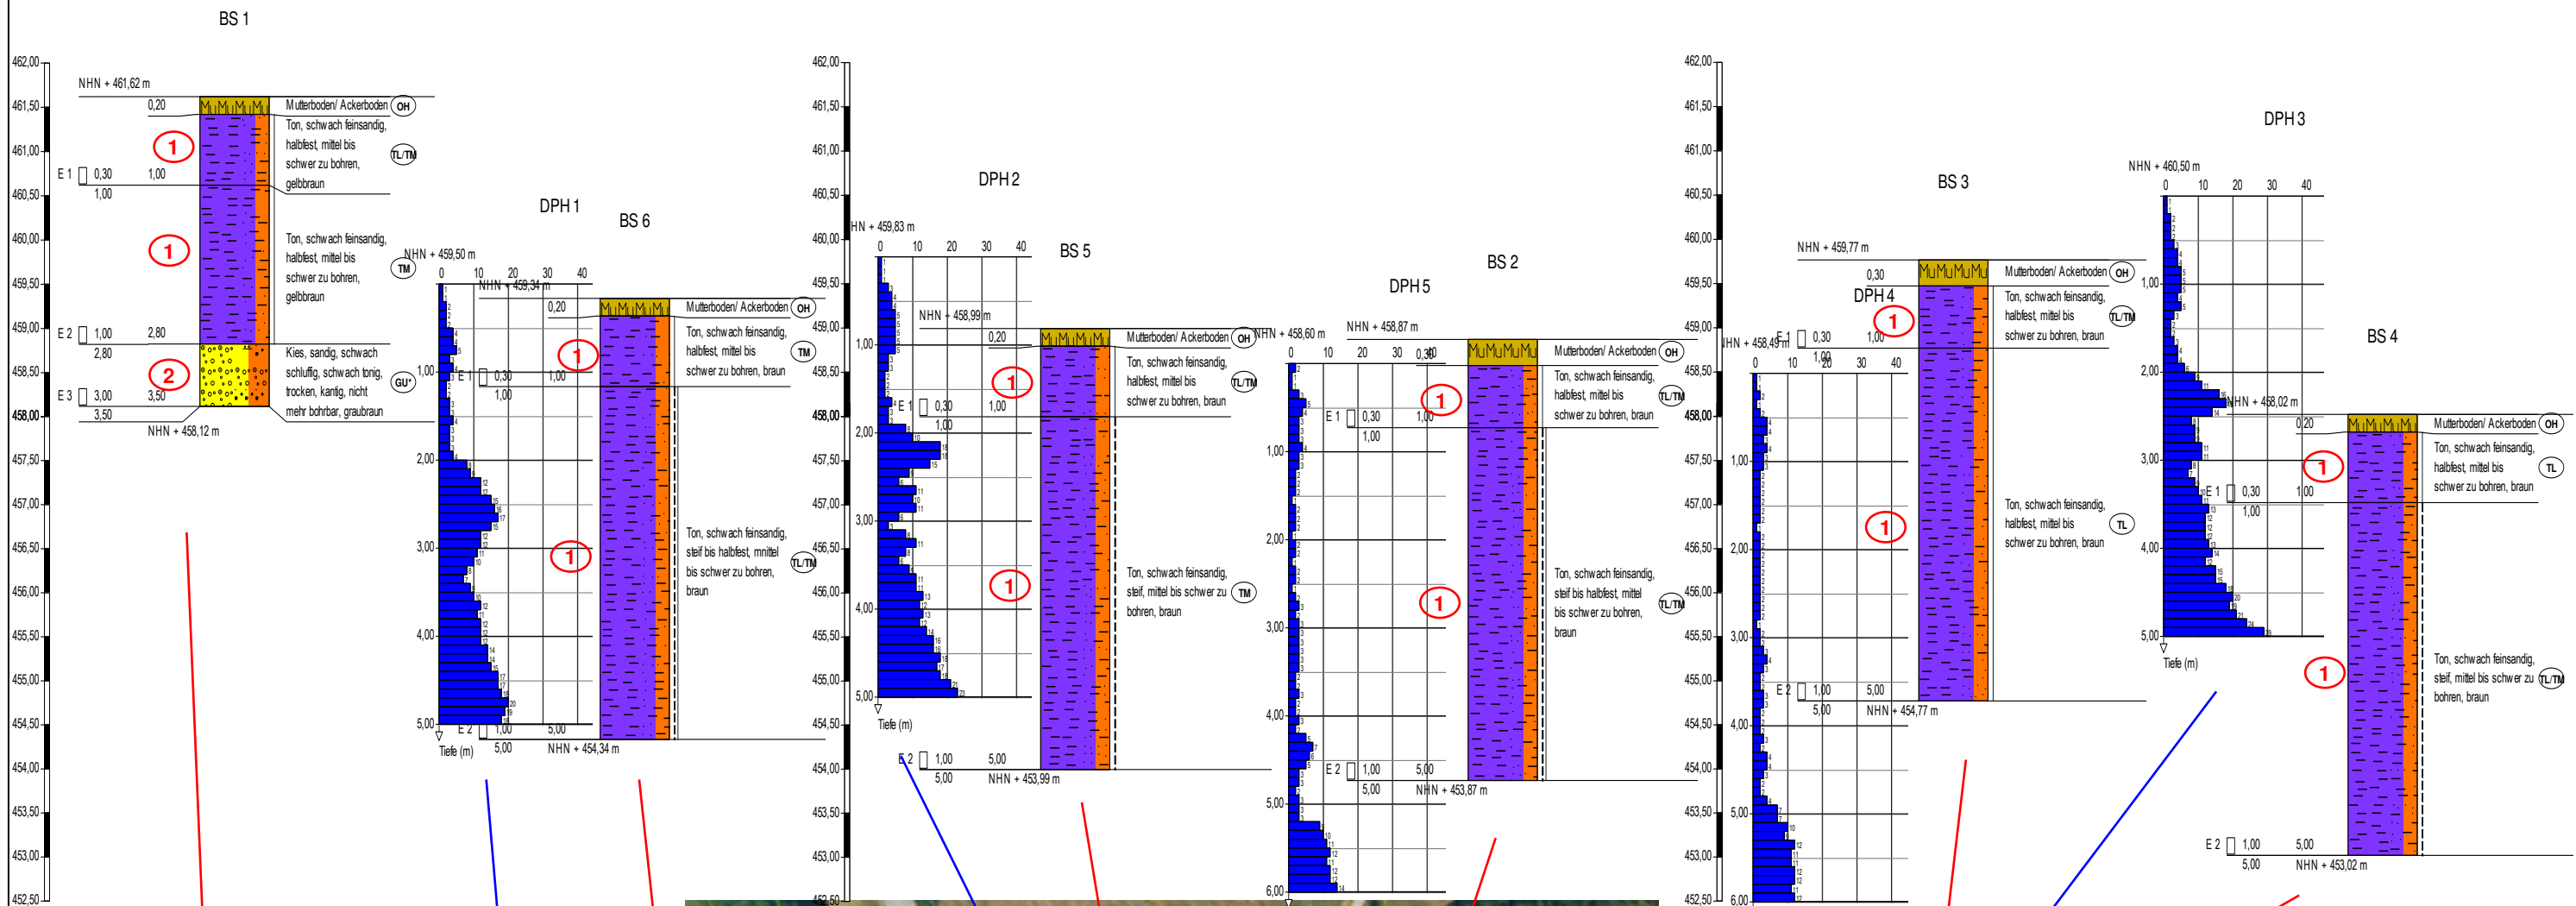


Legende:

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Bohrsondierung (BS)  |
|  | Rammsondierung (DPH) |
|  | Bodenschicht Nr.     |

**Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters, Lebensmitteldiscounters und eines Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt**

**Detaillageplan**

|   |  |
|---|--|
| Anlage 1.3                              |  |
| Datum: 18.09.2023                       |  |
| Maßstab: ohne                           |  |
| Bearbeiter:<br>Dipl.-Ing. (FH) M. Loibl |  |



## **Anlage 2**

### Boden- und Felsarten



Mutterboden, Mu



Feinsand, fs, feinsandig, fs



Schluff, U, schluffig, u



Kies, G, kiesig, g



Sand, S, sandig, s



Ton, T, tonig, t


### Korngrößenbereich

f - fein  
m - mittel  
g - grob

### Nebenanteile

' - schwach (<15%)  
- stark (30-40%)

### Rammdiagramm

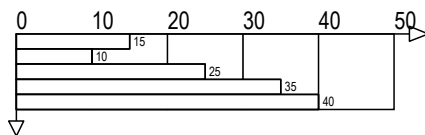

### Bodengruppe nach DIN 18196

- GE** enggestufte Kiese
- GI** Intermittierend gestufte Kies-Sand-Gemische
- SW** weitgestufte Sand-Kies-Gemische
- GU** Kies-Schluff-Gemische, 5 bis 15%  $\leq 0,06$  mm
- GT** Kies-Ton-Gemische, 5 bis 15%  $\leq 0,06$  mm
- SU** Sand-Schluff-Gemische, 5 bis 15%  $\leq 0,06$  mm
- ST** Sand-Ton-Gemische, 5 bis 15%  $\leq 0,06$  mm
- UL** leicht plastische Schluffe
- UA** ausgeprägt zusammendrückbarer Schluff
- TM** mittelpastische Tone
- OU** Schluffe mit organischen Beimengungen
- OH** grob- bis gemischtkörnige Böden mit Beimengungen humoser Art
- HN** nicht bis mäßig zersetzte Torfe (Humus)
- F** Schlämme (Faulschlamm, Mudde, Gytja, Dy, Sapropel)
- A** Auffüllung aus Fremdstoffen

- GW** weitgestufte Kiese
- SE** enggestufte Sande
- SI** Intermittierend gestufte Sand-Kies-Gemische
- GU\*** Kies-Schluff-Gemische, 15 bis 40%  $\leq 0,06$  mm
- GT\*** Kies-Ton-Gemische, 15 bis 40%  $\leq 0,06$  mm
- SU\*** Sand-Schluff-Gemische, 15 bis 40%  $\leq 0,06$  mm
- ST\*** Sand-Ton-Gemische, 15 bis 40%  $\leq 0,06$  mm
- UM** mittelpastische Schluffe
- TL** leicht plastische Tone
- TA** ausgeprägt plastische Tone
- OT** Tone mit organischen Beimengungen
- OK** grob- bis gemischtkörnige Böden mit kalkigen, kieseligen Bildungen
- HZ** zersetzte Torfe
- [I]** Auffüllung aus natürlichen Böden

### Konsistenz

breiig      weich      steif      halbfest      fest



**IMH**  
Ingenieurges. mbH  
Deggendorfer Str. 40  
94491 Hengersberg

Legende und Zeichenerklärung  
nach DIN EN ISO 22475

Anlage 2

Projekt: Nandlstadt, Kitzberger Feld

Auftraggeber: BIBER Holding

Bearb.: MLO


Datum: 17.08.23

Proben

A1 ☒ 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der  
Entnahmekategorie A aus 1,00 m Tiefe  
C1 ☐ 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der  
Entnahmekategorie C aus 1,00 m Tiefe

B1 ☒ 1,00 Probe Nr 1, entnommen mit einem Verfahren der  
Entnahmekategorie B aus 1,00 m Tiefe  
W1 ☐ 1,00 Wasserprobe Nr 1 aus 1,00 m Tiefe


BS 1

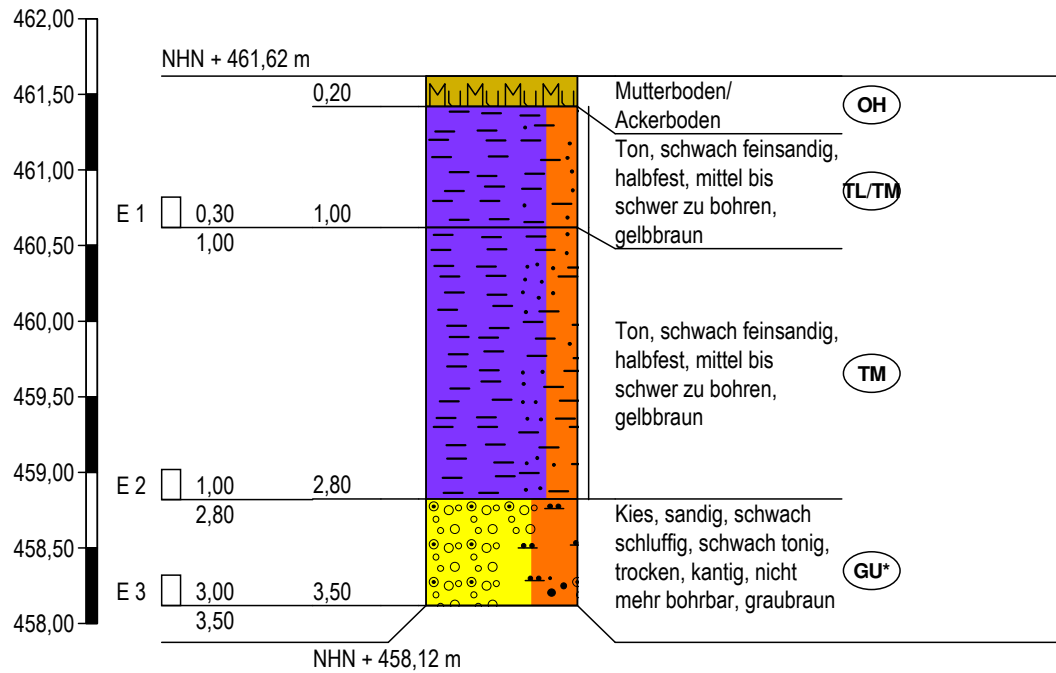

Höhenmaßstab 1:50




BS 2

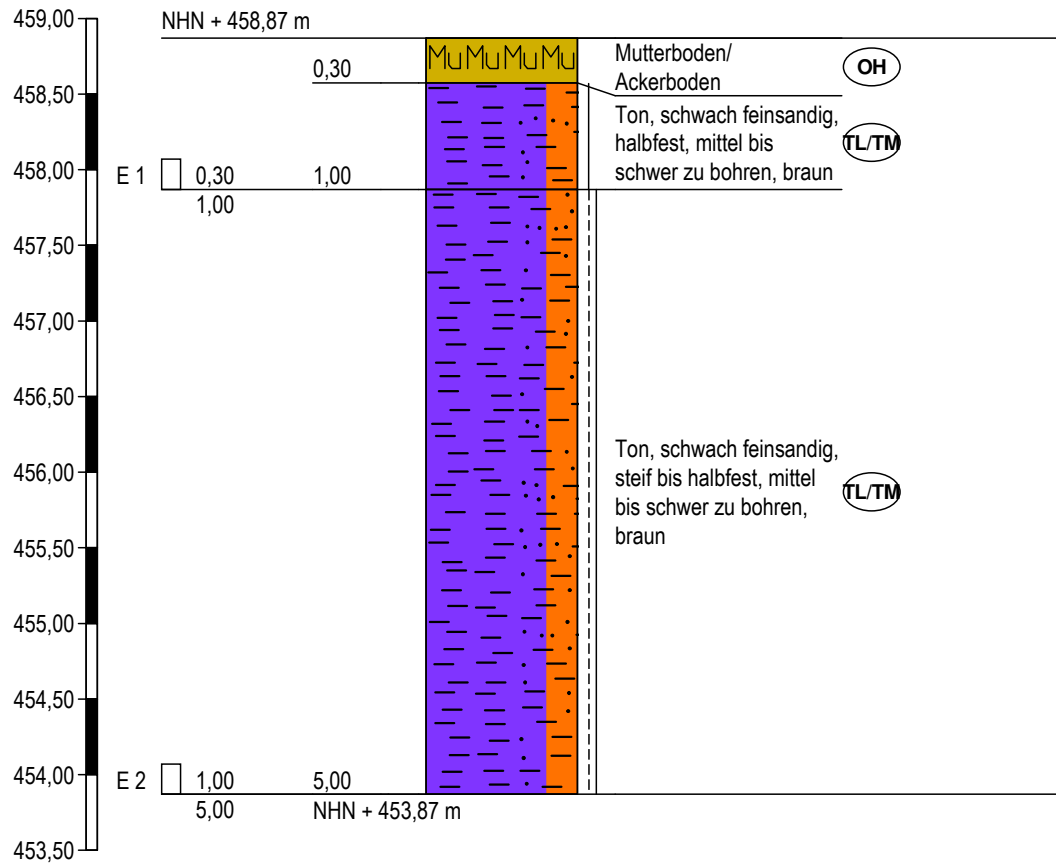


Höhenmaßstab 1:50

BS 3

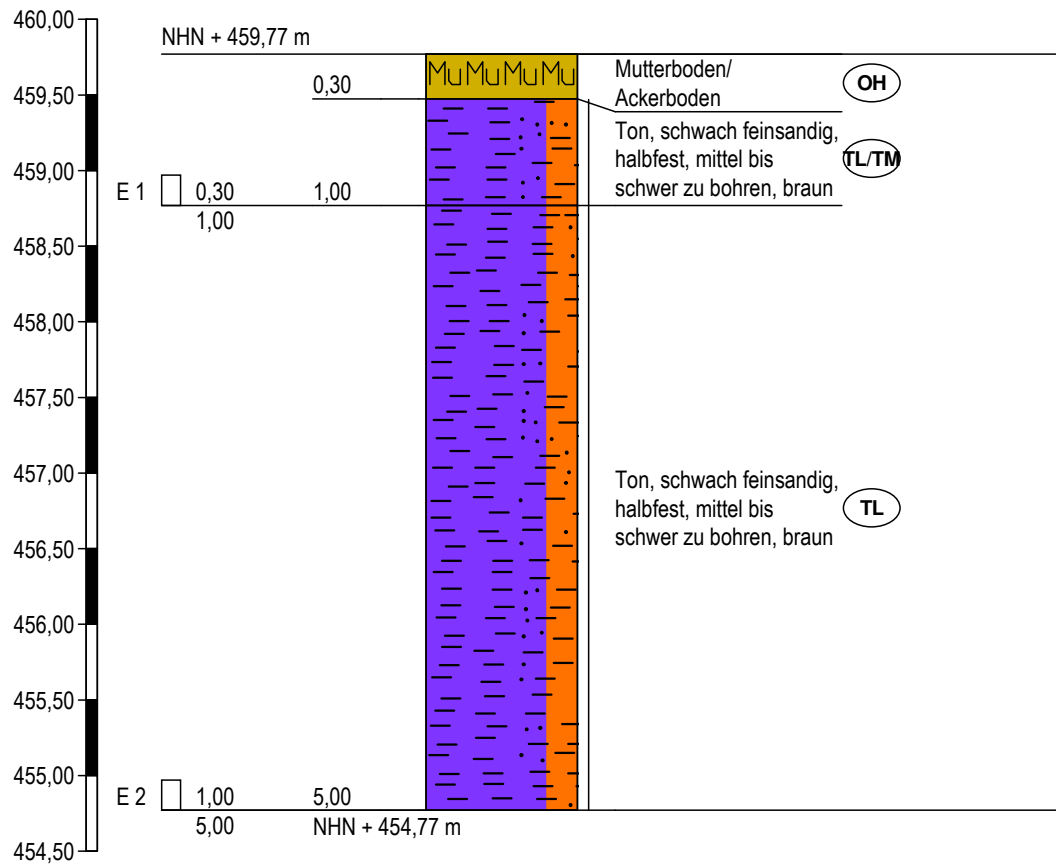


Höhenmaßstab 1:50

BS 4

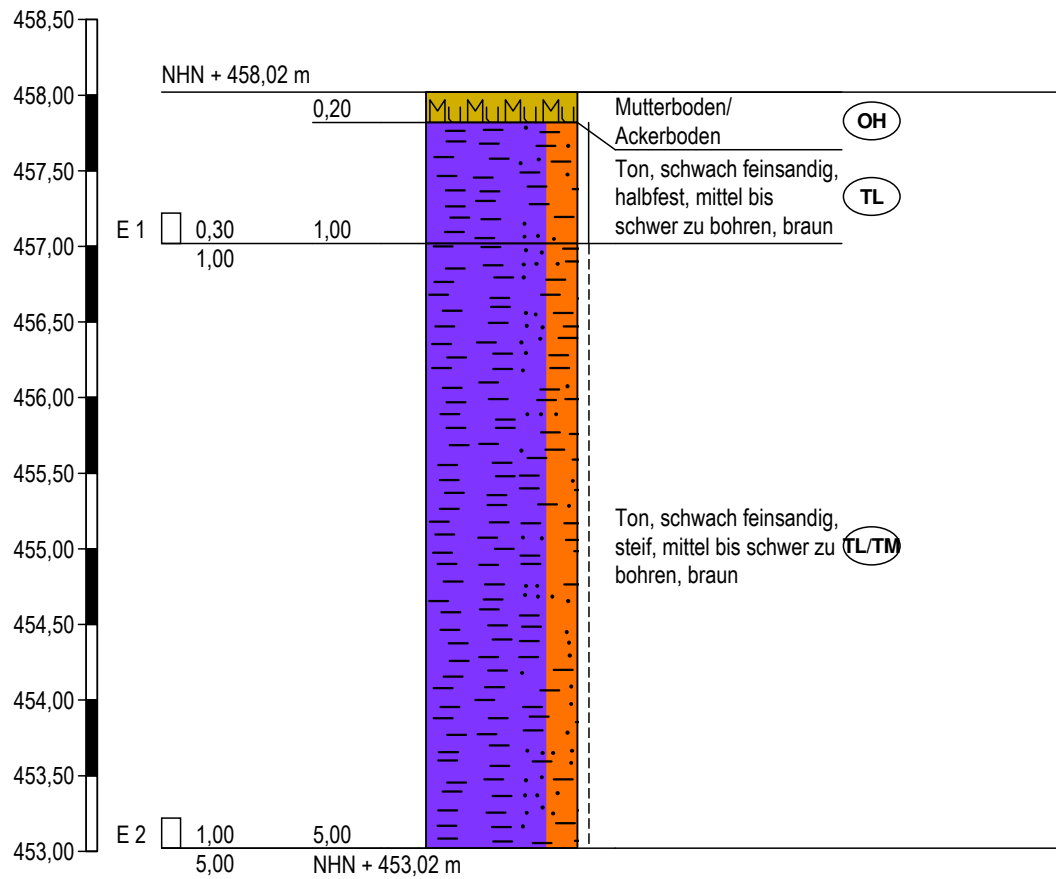


Höhenmaßstab 1:50

BS 5

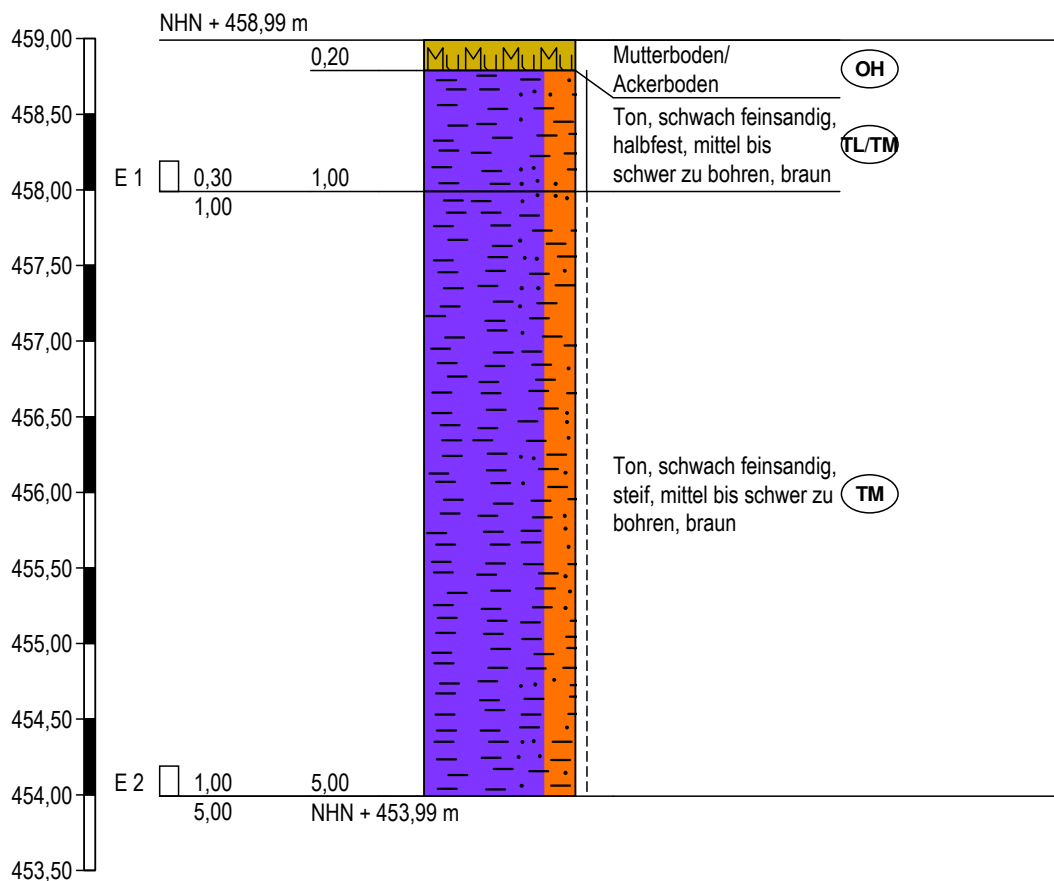


Höhenmaßstab 1:50

BS 6

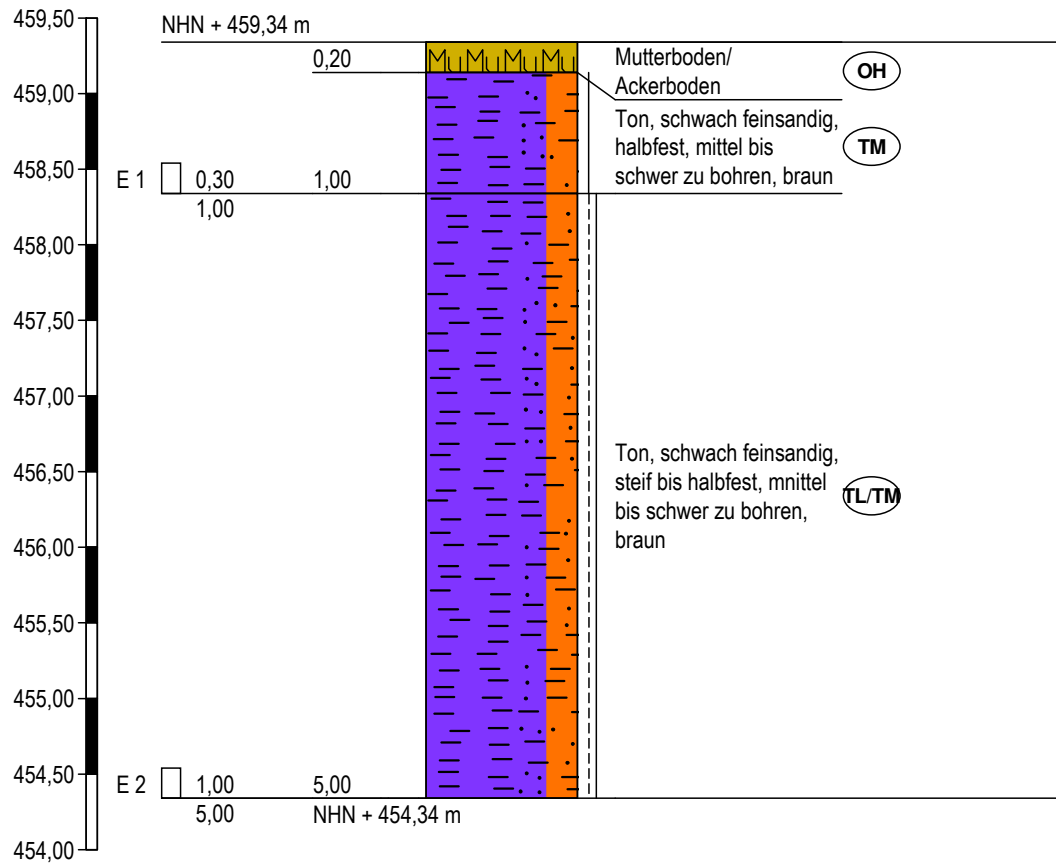


Höhenmaßstab 1:50

## DPH 1

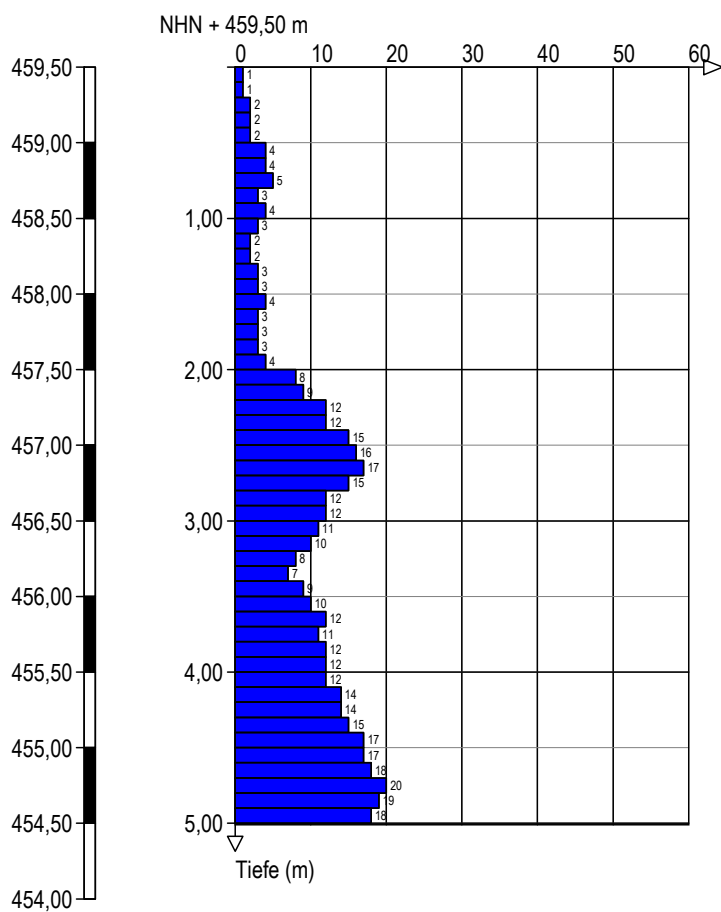


Höhenmaßstab 1:50

## DPH 2

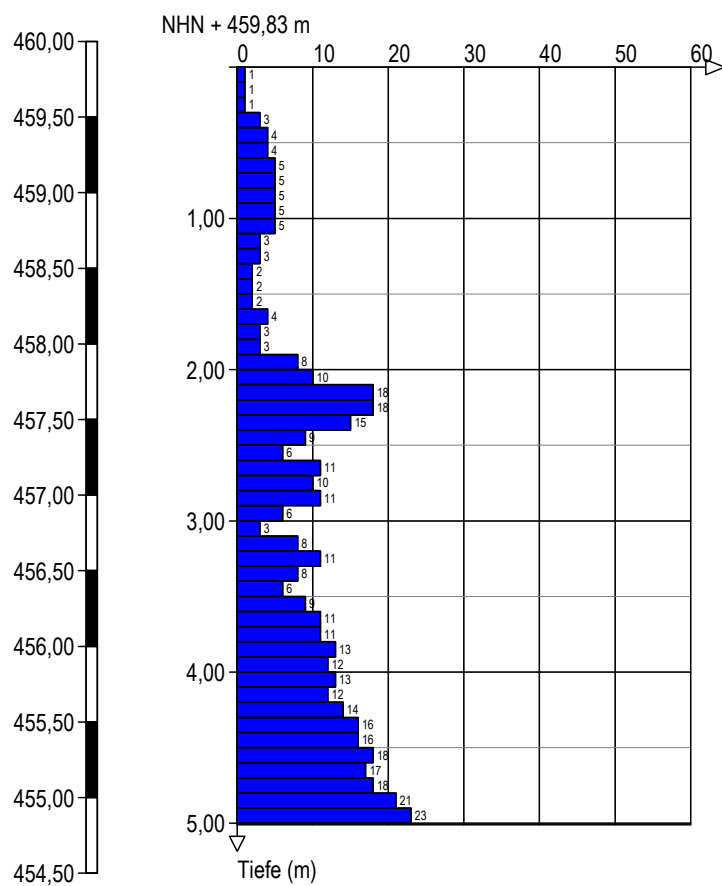

Höhenmaßstab 1:50


### DPH 3

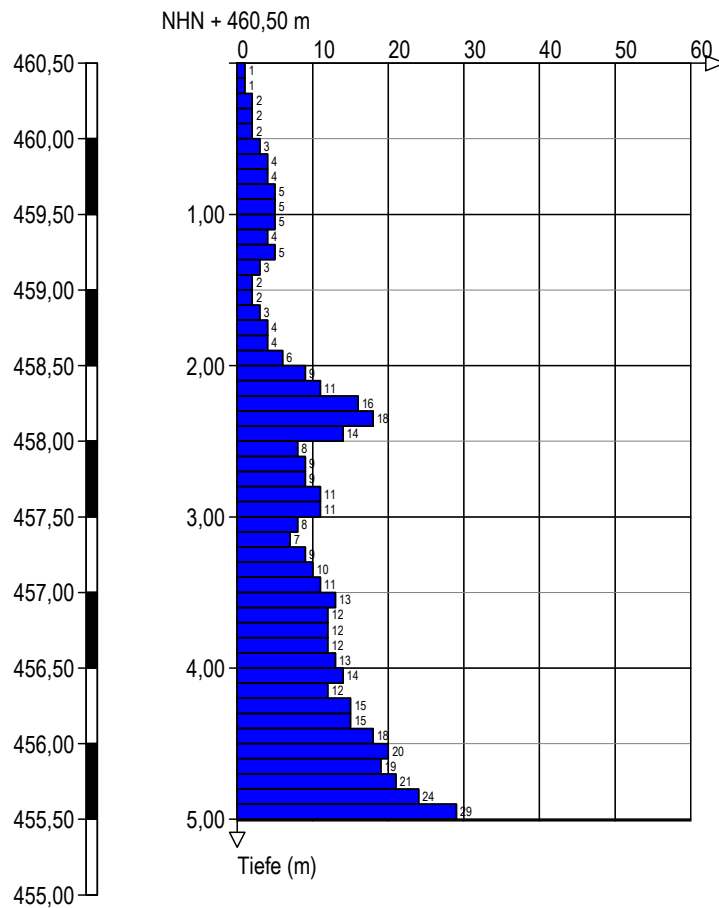

Höhenmaßstab 1:50




## DPH 4

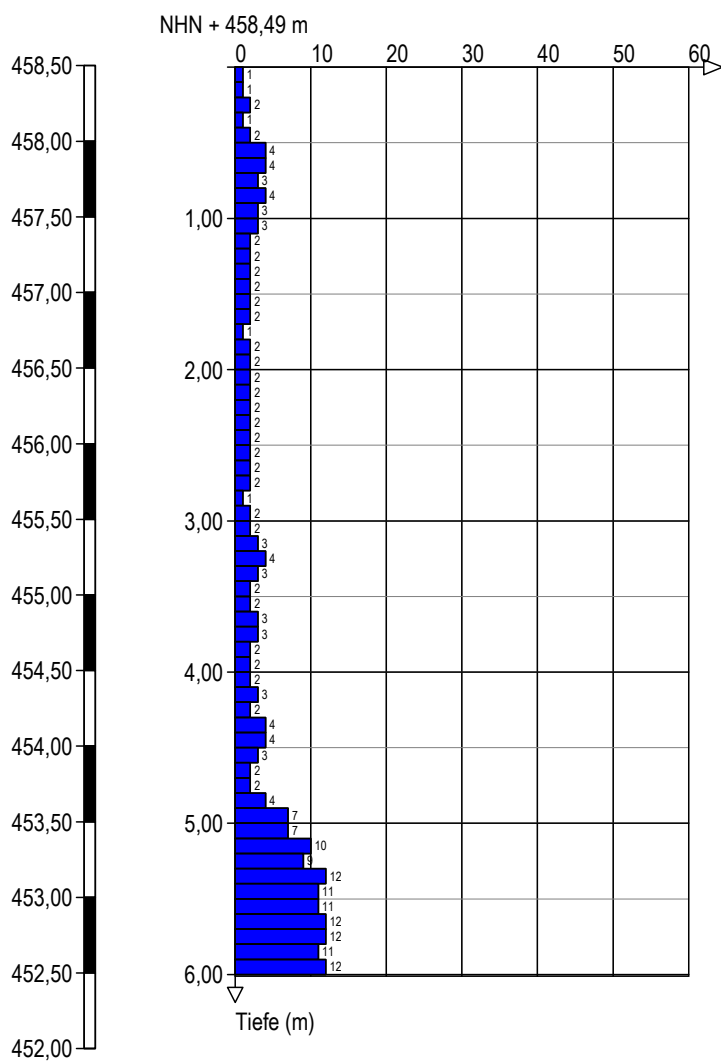


Höhenmaßstab 1:50

## DPH 5

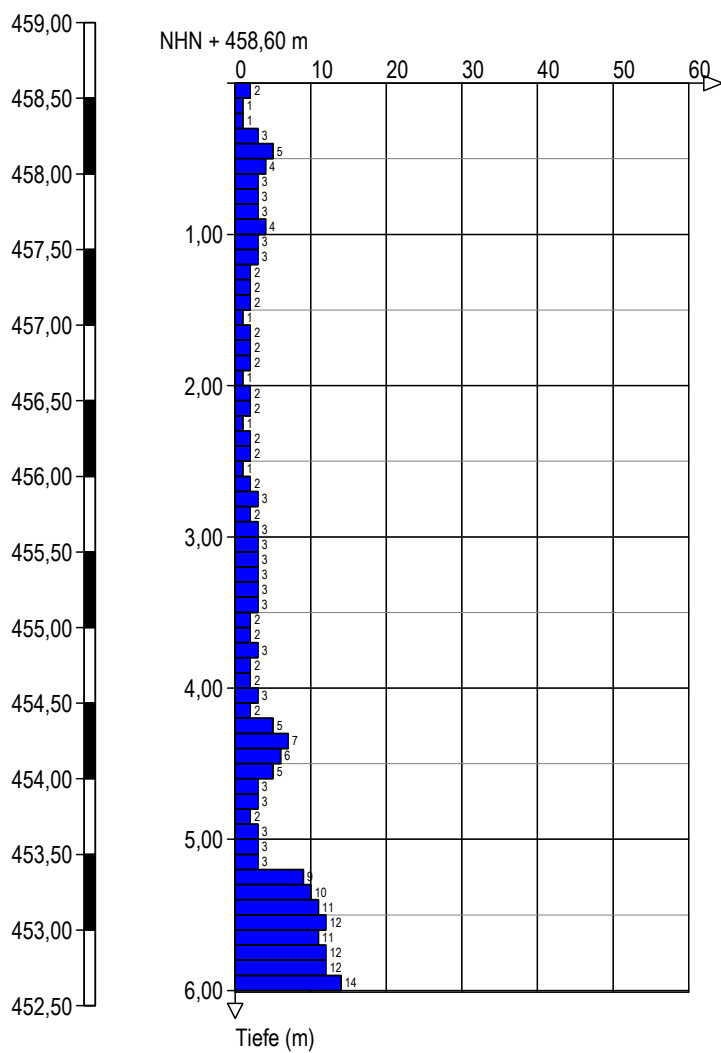


Höhenmaßstab 1:50


### **Anlage 3**

|  |   | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                              |
|---|---|---|-------------------------|--------------------|--|--|-----|------------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
| Bohrung    Nr    BS 1    /Blatt 1   |   |   |                         |                    |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                              |
| 1   | 2   |   |                         |                    | 3  | 4  | 5   | 6                            |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen        |   |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                              |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>           |   |                         |                    |  | Art  | Nr. | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut                    | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                    |  |  |     |                              |
|   | f) Übliche Benennung                              | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |  |  |     |                              |
| 0,20  | a) Mutterboden/ Ackerboden                        |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | b)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c)  | d)  | e)                      |                    |  |  |     |                              |
|   | f)  | g)  | h) OH                   | i)                 |  |  |     |                              |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                        |   |                         |                    |  | C  | E 1 | 1,00                         |
|   | b)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c) halbfest                                       | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) gelbbraun            |                    |  |  |     |                              |
|   | f)  | g)  | h) TL/TM                | i)                 |  |  |     |                              |
| 2,80  | a) Ton, schwach feinsandig                        |   |                         |                    |  | C  | E 2 | 2,80                         |
|   | b)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c) halbfest                                       | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) gelbbraun            |                    |  |  |     |                              |
|   | f)  | g)  | h) TM                   | i)                 |  |  |     |                              |
| 3,50  | a) Kies, sandig, schwach schluffig, schwach tonig |   |                         |                    |  | C  | E 3 | 3,50                         |
|   | b)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c) trocken, kantig                                | d) nicht mehr bohrbar   | e) graubraun            |                    |  |  |     |                              |
|   | f)  | g)  | h) GU*                  | i)                 |  |  |     |                              |
|   | a)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | b)  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c)  | d)  | e)                      |                    |  |  |     |                              |
|   | f)  | g)  | h)                      | i)                 |  |  |     |                              |


1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|  |  | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                    |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                              |
|---|--|---|-------------------------|--------------------|--|--|-----|------------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |  |   |                         |                    |  |  |     |                              |
| Bohrung    Nr   BS 2   /Blatt 1   |  |   |                         |                    |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                              |
| 1   | 2  |   |                         |                    | 3  | 4  | 5   | 6                            |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |                         |                    | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                              |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>    |   |                         |                    |  | Art  | Nr. | Tiefe in m (Unter-<br>kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                    |  |  |     |                              |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-<br>gehalt |  |  |     |                              |
| 0,30  | a) Mutterboden/ Ackerboden                 |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | b)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c)   | d)  | e)                      |                    |  |  |     |                              |
|   | f)   | g)  | h) OH                   | i)                 |  |  |     |                              |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                    |  | C  | E 1 | 1,00                         |
|   | b)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                    |  |  |     |                              |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)                 |  |  |     |                              |
| 5,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                    |  | C  | E 2 | 5,00                         |
|   | b)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c) steif bis halbfest                      | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                    |  |  |     |                              |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)                 |  |  |     |                              |
|   | a)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | b)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c)   | d)  | e)                      |                    |  |  |     |                              |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)                 |  |  |     |                              |
|   | a)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | b)   |   |                         |                    |  |  |     |                              |
|   | c)   | d)  | e)                      |                    |  |  |     |                              |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)                 |  |  |     |                              |


1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|  |  | <h2>Schichtenverzeichnis</h2> <p>für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                          |
|---|--|---|-------------------------|----------------|--|--|-----|--------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |  |   |                         |                |  |  |     |                          |
| Bohrung    Nr   BS 3   /Blatt 1   |  |   |                         |                |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                          |
| 1   | 2  |   |                         |                | 3  | 4  | 5   | 6                        |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |                         |                | Bemerkungen<br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                          |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>    |   |                         |                |  | Art  | Nr. | Tiefe in m (Unter-kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                |  |  |     |                          |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-gehalt |  |  |     |                          |
| 0,30  | a) Mutterboden/ Ackerboden                 |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) OH                   | i)             |  |  |     |                          |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 1 | 1,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)             |  |  |     |                          |
| 5,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 2 | 5,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TL                   | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.


|  |  | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                          |
|---|--|---|-------------------------|----------------|--|--|-----|--------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |  |   |                         |                |  |  |     |                          |
| Bohrung    Nr    BS 4    /Blatt 1   |  |   |                         |                |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                          |
| 1   | 2  |   |                         |                | 3  | 4  | 5   | 6                        |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |                         |                | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                          |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>    |   |                         |                |  | Art  | Nr. | Tiefe in m (Unter-kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                |  |  |     |                          |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-gehalt |  |  |     |                          |
| 0,20  | a) Mutterboden/ Ackerboden                 |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) OH                   | i)             |  |  |     |                          |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 1 | 1,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TL                   | i)             |  |  |     |                          |
| 5,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 2 | 5,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) steif                                   | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

|  |  | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                          |
|---|--|---|-------------------------|----------------|--|--|-----|--------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |  |   |                         |                |  |  |     |                          |
| Bohrung    Nr    BS 5    /Blatt 1   |  |   |                         |                |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                          |
| 1   | 2  |   |                         |                | 3  | 4  | 5   | 6                        |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |                         |                | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                          |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>    |   |                         |                |  | Art  | Nr. | Tiefe in m (Unter-kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                |  |  |     |                          |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-gehalt |  |  |     |                          |
| 0,20  | a) Mutterboden/ Ackerboden                 |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) OH                   | i)             |  |  |     |                          |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 1 | 1,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)             |  |  |     |                          |
| 5,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 2 | 5,00                     |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c) steif                                   | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h) TM                   | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                          |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                          |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                          |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.



|  |  | <h2 style="text-align: center;">Schichtenverzeichnis</h2> <p style="text-align: center;">für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben</p> |                         |                |  | Anlage 3<br>Bericht: 23201709<br>Az.: 23201709 |     |                                    |
|---|--|---|-------------------------|----------------|--|--|-----|------------------------------------|
| Bauvorhaben: Nandlstadt, Kitzberger Feld  |  |   |                         |                |  |  |     |                                    |
| Bohrung    Nr    BS 6    /Blatt 1   |  |   |                         |                |  | Datum:<br>17.08.23                             |     |                                    |
| 1   | 2  |   |                         |                | 3  | 4  | 5   | 6                                  |
| Bis<br>. . . . m<br>unter<br>Ansatz-<br>punkt                                     | a) Benennung der Bodenart und Beimengungen |   |                         |                | Bemerkungen<br><br>Sonderprobe<br>Wasserführung<br>Bohrwerkzeuge<br>Kernverlust<br>Sonstiges | Entnommene Proben                              |     |                                    |
|   | b) Ergänzende Bemerkungen <sup>1)</sup>    |   |                         |                |  | Art  | Nr. | Tiefe<br>in m<br>(Unter-<br>kante) |
|   | c) Beschaffenheit nach Bohrgut             | d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang  | e) Farbe                |                |  |  |     |                                    |
|   | f) Übliche Benennung                       | g) Geologische <sup>1)</sup> Benennung  | h) <sup>1)</sup> Gruppe | i) Kalk-gehalt |  |  |     |                                    |
| 0,20  | a) Mutterboden/ Ackerboden                 |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                                    |
|   | f)   | g)  | h) OH                   | i)             |  |  |     |                                    |
| 1,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 1 | 1,00                               |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | c) halbfest                                | d) mittel bis schwer zu bohren  | e) braun                |                |  |  |     |                                    |
|   | f)   | g)  | h) TM                   | i)             |  |  |     |                                    |
| 5,00  | a) Ton, schwach feinsandig                 |   |                         |                |  | C  | E 2 | 5,00                               |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | c) steif bis halbfest                      | d) mnittel bis schwer zu bohren   | e) braun                |                |  |  |     |                                    |
|   | f)   | g)  | h) TL/TM                | i)             |  |  |     |                                    |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                                    |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                                    |
|   | a)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | b)   |   |                         |                |  |  |     |                                    |
|   | c)   | d)  | e)                      |                |  |  |     |                                    |
|   | f)   | g)  | h)                      | i)             |  |  |     |                                    |

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.

## **Anlage 4**

## Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr. : L23201709 - Att 01  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234675

Entnahmestelle : BS1 - E2  
Entnahmetiefe : 1,0 - 2,8 m unter GOK  
Bodenart : Ton, feinsandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

### Fließgrenze

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behälter Nr. :                            | 90                                  | 22                                  | 62                                  | 83                                  |  |
| Zahl der Schläge :                        | 37                                  | 29                                  | 21                                  | 17                                  |  |
| Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g] :    | 52,23                               | 70,04                               | 72,63                               | 51,56                               |  |
| Trockene Probe + Behälter $m_d+m_B$ [g] : | 46,19                               | 63,57                               | 66,60                               | 45,40                               |  |
| Behälter $m_B$ [g] :                      | 28,55                               | 45,20                               | 50,02                               | 28,86                               |  |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :              | 6,04                                | 6,47                                | 6,03                                | 6,16                                |  |
| Trockene Probe $m_d$ [g] :                | 17,64                               | 18,37                               | 16,58                               | 16,54                               |  |
| Wassergehalt $m_w / m_d * 100$ [%] :      | 34,24                               | 35,22                               | 36,37                               | 37,24                               |  |
| Wert übernehmen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |




### Ausrollgrenze

|       |       |       |  |
|-------|-------|-------|--|
| 40    | 19    | 16    |  |
| 42,25 | 57,20 | 49,38 |  |
| 41,67 | 56,63 | 48,64 |  |
| 38,03 | 52,98 | 44,06 |  |
| 0,58  | 0,57  | 0,74  |  |
| 3,64  | 3,65  | 4,58  |  |
| 15,93 | 15,62 | 16,16 |  |

Natürlicher Wassergehalt :  $w = 15,53$  %  
Größtkorn : mm  
Masse des Überkorns : g  
Trockenmasse der Probe : g  
Überkornanteil :  $\bar{u} = 0,00$  %  
Anteil  $\leq 0,4$  mm :  $m_d / m = 100,00$  %  
Anteil  $\leq 0,002$  mm :  $m_T / m =$  %  
Wassergehalt (Überkorn)  $w_{\bar{u}} = 0,00$  %  
korr. Wassergehalt :  $w_K = \frac{w - w_{\bar{u}} * \bar{u}}{1,0 - \bar{u}} = 15,53$  %

Bodengruppe = TM  
Fließgrenze  $w_L = 35,75$  %  
Ausrollgrenze  $w_P = 15,90$  %  
Plastizitätszahl  $I_P = w_L - w_P = 19,85$  %  
Konsistenzzahl  $I_C = \frac{w_L - w_K}{w_L - w_P} = 1,02 \triangleq$  halbfest  
Liquiditätszahl  $I_L = 1 - I_C = -0,02$   
Aktivitätszahl  $I_A = \frac{I_P}{m_T / m_d} =$

Zustandsform

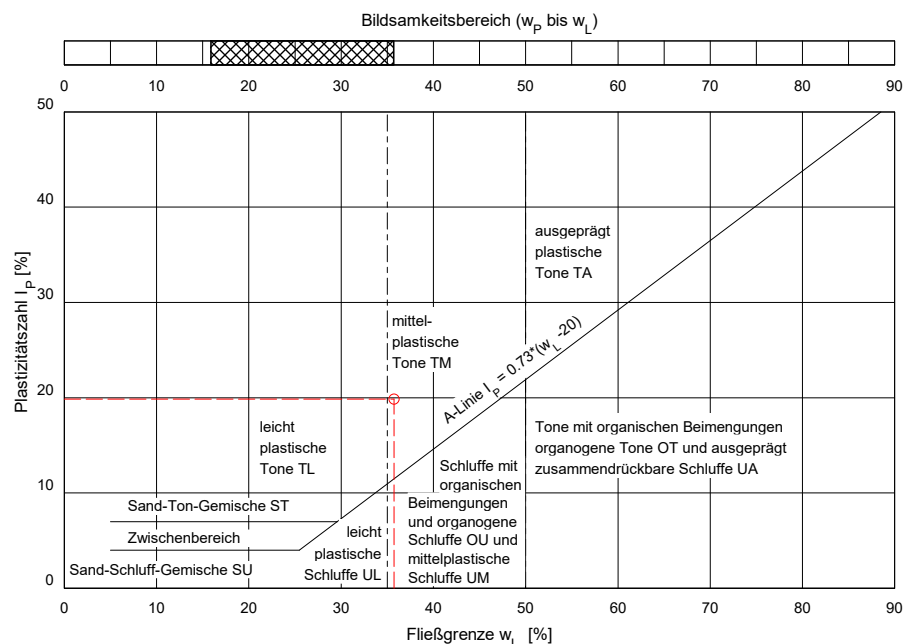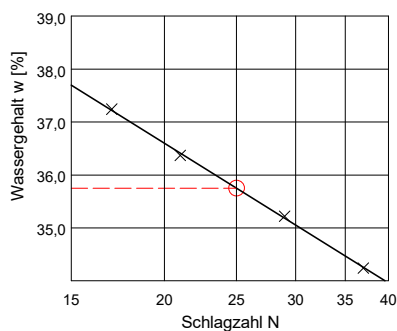



Deggendorfer Str.40  
94491 Hengersberg  
Telefon: 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 01  
Anlage : 4  
zu : 23201709

Bestimmung des Wassergehaltes  
durch Ofentrocknung  
nach DIN EN ISO 17892-1

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 01  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234675

Entnahmestelle : BS 01 - E2  
Entnahmetiefe : 1,0 - 2,8 m unter GOK  
Bodenart : Ton, schwach sandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

| Nr. des Versuchs                                | 1      | 2      | 3      | 4 | 5 | Mittelwert |
|---|--------|--------|--------|---|---|------------|
| Bestimmung des Wassergehaltes w                 |        |        |        |   |   |            |
| Bezeichnung der Probe                           | 52     | 68     | 69     |   |   |            |
| Masse Feuchtprobe + Behälter $m + m_B$ [g]      | 299,27 | 296,25 | 297,64 |   |   |            |
| Masse trockene Probe + Behälter $m_d + m_B$ [g] | 270,62 | 269,57 | 269,72 |   |   |            |
| Masse des Behälters $m_B$ [g]                   | 86,19  | 92,17  | 91,26  |   |   |            |
| Masse des Porenwassers $m_w$ [g]                | 28,65  | 26,68  | 27,92  |   |   |            |
| Masse der trockenen Probe $m_d$ [g]             | 184,43 | 177,40 | 178,46 |   |   |            |
| Wassergehalt $m_w / m_d = w$ [%]                | 15,53  | 15,04  | 15,64  |   |   | 15,41      |

Bemerkungen :

## Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr. : L23201709 - Att 02  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234676

Entnahmestelle : BS3 - E2  
Entnahmetiefe : 1,0 - 5,0 m unter GOK  
Bodenart : Ton, feinsandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

### Fließgrenze

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behälter Nr. :                            | 69                                  | 87                                  | 59                                  | 49                                  |  |
| Zahl der Schläge :                        | 40                                  | 34                                  | 27                                  | 16                                  |  |
| Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g] :    | 42,65                               | 46,14                               | 64,27                               | 61,17                               |  |
| Trockene Probe + Behälter $m_d+m_B$ [g] : | 39,43                               | 42,12                               | 60,79                               | 57,26                               |  |
| Behälter $m_B$ [g] :                      | 28,40                               | 29,17                               | 50,27                               | 46,31                               |  |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :              | 3,22                                | 4,02                                | 3,48                                | 3,91                                |  |
| Trockene Probe $m_d$ [g] :                | 11,03                               | 12,95                               | 10,52                               | 10,95                               |  |
| Wassergehalt $m_w / m_d * 100$ [%] :      | 29,19                               | 31,04                               | 33,08                               | 35,71                               |  |
| Wert übernehmen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |




### Ausrollgrenze

|       |       |       |  |
|-------|-------|-------|--|
| 15    | 21    | 38    |  |
| 40,70 | 54,30 | 50,42 |  |
| 40,25 | 53,68 | 49,79 |  |
| 37,58 | 50,02 | 46,11 |  |
| 0,45  | 0,62  | 0,63  |  |
| 2,67  | 3,66  | 3,68  |  |
| 16,85 | 16,94 | 17,12 |  |

Natürlicher Wassergehalt :  $w = 16,05$  %  
Größtkorn : mm  
Masse des Überkorns : g  
Trockenmasse der Probe : g  
Überkornanteil :  $\bar{u} = 0,00$  %  
Anteil  $\leq 0,4$  mm :  $m_d / m = 100,00$  %  
Anteil  $\leq 0,002$  mm :  $m_T / m =$  %  
Wassergehalt (Überkorn)  $w_{\bar{u}} = 0,00$  %  
korr. Wassergehalt :  $w_K = \frac{w - w_{\bar{u}} * \bar{u}}{1,0 - \bar{u}} = 16,05$  %

Bodengruppe = TL  
Fließgrenze  $w_L = 32,96$  %  
Ausrollgrenze  $w_P = 16,97$  %  
Plastizitätszahl  $I_P = w_L - w_P = 15,99$  %  
Konsistenzzahl  $I_C = \frac{w_L - w_K}{w_L - w_P} = 1,06 \triangleq$  halbfest  
Liquiditätszahl  $I_L = 1 - I_C = -0,06$   
Aktivitätszahl  $I_A = \frac{I_P}{m_T / m_d} =$

Zustandsform

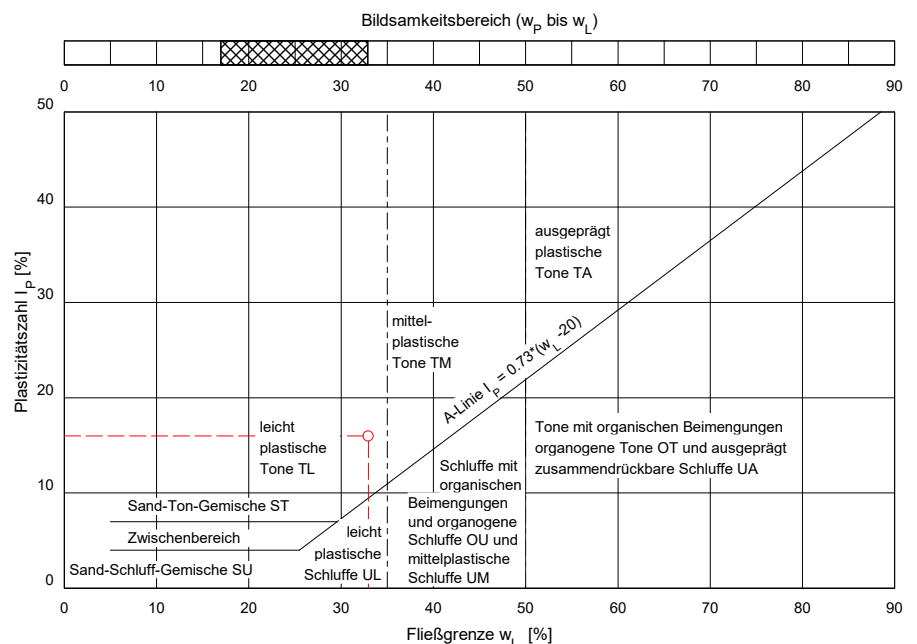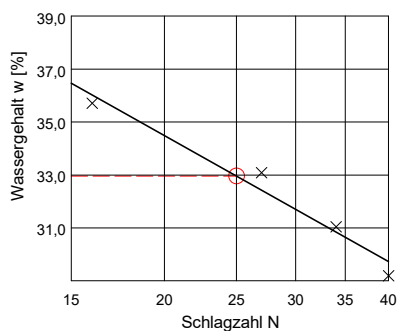



Deggendorfer Str.40  
94491 Hengersberg  
Telefon: 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 02

Anlage : 4

zu : 23201709

**Bestimmung des Wassergehaltes**  
durch Ofentrocknung  
nach DIN EN ISO 17892-1

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 02  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234676

Entnahmestelle : BS 03 - E2  
Entnahmetiefe : 1,0 - 5,0 m unter GOK  
Bodenart : Ton, schwach sandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

| Nr. des Versuchs                                | 1            | 2            | 3            | 4 | 5 | Mittelwert   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|
| Bestimmung des Wassergehaltes w                 |              |              |              |   |   |              |
| Bezeichnung der Probe                           | 57           | 61           | 53           |   |   |              |
| Masse Feuchtprobe + Behälter $m + m_B$ [g]      | 296,87       | 289,00       | 287,39       |   |   |              |
| Masse trockene Probe + Behälter $m_d + m_B$ [g] | 267,62       | 262,78       | 259,39       |   |   |              |
| Masse des Behälters $m_B$ [g]                   | 85,39        | 87,33        | 84,79        |   |   |              |
| Masse des Porenwassers $m_w$ [g]                | 29,25        | 26,22        | 28,00        |   |   |              |
| Masse der trockenen Probe $m_d$ [g]             | 182,23       | 175,45       | 174,60       |   |   |              |
| Wassergehalt $m_w / m_d = w$ [%]                | <b>16,05</b> | <b>14,94</b> | <b>16,04</b> |   |   | <b>15,68</b> |

Bemerkungen :

## Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr. : L23201709 - Att 03  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234677

Entnahmestelle : BS4 - E1  
Entnahmetiefe : 0,3 - 1,0 m unter GOK  
Bodenart : Ton, schluffig, schwach sandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

### Fließgrenze

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behälter Nr. :                            | 61                                  | 8                                   | 67                                  | 81                                  |  |
| Zahl der Schläge :                        | 40                                  | 33                                  | 26                                  | 20                                  |  |
| Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g] :    | 61,54                               | 61,94                               | 39,47                               | 45,32                               |  |
| Trockene Probe + Behälter $m_d+m_B$ [g] : | 58,34                               | 59,12                               | 37,07                               | 41,78                               |  |
| Behälter $m_B$ [g] :                      | 47,40                               | 49,67                               | 29,28                               | 30,67                               |  |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :              | 3,20                                | 2,82                                | 2,40                                | 3,54                                |  |
| Trockene Probe $m_d$ [g] :                | 10,94                               | 9,45                                | 7,79                                | 11,11                               |  |
| Wassergehalt $m_w / m_d * 100$ [%] :      | 29,25                               | 29,84                               | 30,81                               | 31,86                               |  |
| Wert übernehmen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |




### Ausrollgrenze

|       |       |       |  |
|-------|-------|-------|--|
| 89    | 6     | 60    |  |
| 33,21 | 51,96 | 47,93 |  |
| 32,55 | 51,37 | 47,30 |  |
| 28,95 | 48,22 | 43,80 |  |
| 0,66  | 0,59  | 0,63  |  |
| 3,60  | 3,15  | 3,50  |  |
| 18,33 | 18,73 | 18,00 |  |

Natürlicher Wassergehalt :  $w = 15,37$  %  
Größtkorn : mm  
Masse des Überkorns : g  
Trockenmasse der Probe : g  
Überkornanteil :  $\bar{u} = 0,00$  %  
Anteil  $\leq 0,4$  mm :  $m_d / m = 100,00$  %  
Anteil  $\leq 0,002$  mm :  $m_T / m =$  %  
Wassergehalt (Überkorn)  $w_{\bar{u}} = 0,00$  %  
korr. Wassergehalt :  $w_K = \frac{w - w_{\bar{u}} * \bar{u}}{1,0 - \bar{u}} = 15,37$  %

Bodengruppe = TL  
Fließgrenze  $w_L = 30,98$  %  
Ausrollgrenze  $w_P = 18,35$  %  
Plastizitätszahl  $I_P = w_L - w_P = 12,62$  %  
Konsistenzzahl  $I_C = \frac{w_L - w_K}{w_L - w_P} = 1,24 \triangleq$  halbfest  
Liquiditätszahl  $I_L = 1 - I_C = -0,24$   
Aktivitätszahl  $I_A = \frac{I_P}{m_T / m_d} =$

Zustandsform

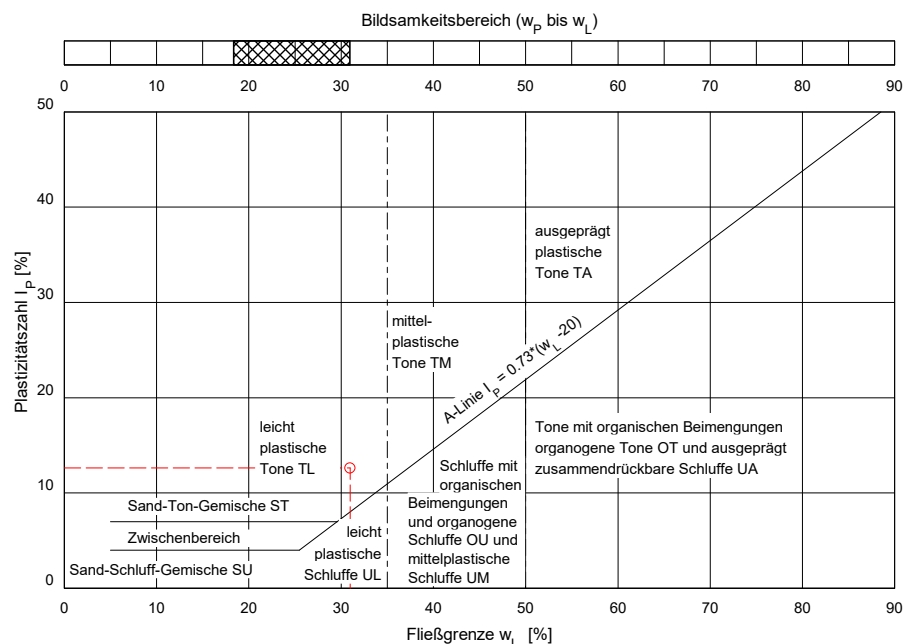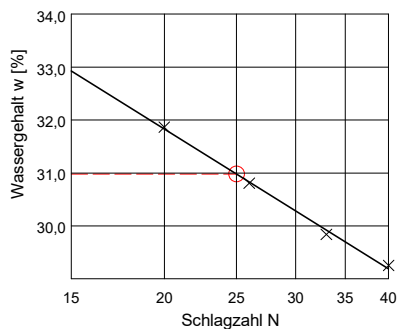



Deggendorfer Str.40  
94491 Hengersberg  
Telefon: 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 03

Anlage : 4

zu : 23201709

**Bestimmung des Wassergehaltes**  
durch Ofentrocknung  
nach DIN EN ISO 17892-1

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 03  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234677

Entnahmestelle : BS 04 - E1

Entnahmetiefe : 0,3 - 1,0 m unter GOK

Bodenart : Ton, schluffig, schwach sandig  
(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am : 17.08.2023 durch :

| Nr. des Versuchs                                | 1            | 2            | 3            | 4 | 5 | Mittelwert   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|
| Bestimmung des Wassergehaltes w                 |              |              |              |   |   |              |
| Bezeichnung der Probe                           | 10           | 51           | 65           |   |   |              |
| Masse Feuchtprobe + Behälter $m + m_B$ [g]      | 348,71       | 290,43       | 286,34       |   |   |              |
| Masse trockene Probe + Behälter $m_d + m_B$ [g] | 318,52       | 266,33       | 259,73       |   |   |              |
| Masse des Behälters $m_B$ [g]                   | 93,29        | 89,36        | 86,60        |   |   |              |
| Masse des Porenwassers $m_w$ [g]                | 30,19        | 24,10        | 26,61        |   |   |              |
| Masse der trockenen Probe $m_d$ [g]             | 225,23       | 176,97       | 173,13       |   |   |              |
| Wassergehalt $m_w / m_d = w$ [%]                | <b>13,40</b> | <b>13,62</b> | <b>15,37</b> |   |   | <b>14,13</b> |

Bemerkungen :



## Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr. : L23201709 - Att 04  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234678

Entnahmestelle : BS5 - E2  
Entnahmetiefe : 1,0 - 5,0 m unter GOK  
Bodenart : Ton, schwach schluffig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

### Fließgrenze

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behälter Nr. :                            | 4                                   | 86                                  | 2                                   | 72                                  |  |
| Zahl der Schläge :                        | 40                                  | 34                                  | 24                                  | 18                                  |  |
| Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g] :    | 63,65                               | 41,56                               | 54,06                               | 66,30                               |  |
| Trockene Probe + Behälter $m_d+m_B$ [g] : | 58,62                               | 38,24                               | 49,41                               | 61,00                               |  |
| Behälter $m_B$ [g] :                      | 43,87                               | 28,89                               | 36,81                               | 47,36                               |  |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :              | 5,03                                | 3,32                                | 4,65                                | 5,30                                |  |
| Trockene Probe $m_d$ [g] :                | 14,75                               | 9,35                                | 12,60                               | 13,64                               |  |
| Wassergehalt $m_w / m_d * 100$ [%] :      | 34,10                               | 35,51                               | 36,90                               | 38,86                               |  |
| Wert übernehmen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |




### Ausrollgrenze

|       |       |       |  |
|-------|-------|-------|--|
| 82    | 18    | 13    |  |
| 33,04 | 48,26 | 48,92 |  |
| 32,61 | 47,87 | 48,35 |  |
| 29,30 | 44,88 | 44,14 |  |
| 0,43  | 0,39  | 0,57  |  |
| 3,31  | 2,99  | 4,21  |  |
| 12,99 | 13,04 | 13,54 |  |

Natürlicher Wassergehalt :  $w = 18,56$  %  
Größtkorn : mm  
Masse des Überkorns : g  
Trockenmasse der Probe : g  
Überkornanteil :  $\bar{u} = 0,00$  %  
Anteil  $\leq 0,4$  mm :  $m_d / m = 100,00$  %  
Anteil  $\leq 0,002$  mm :  $m_T / m =$  %  
Wassergehalt (Überkorn)  $w_{\bar{u}} = 0,00$  %  
korr. Wassergehalt :  $w_K = \frac{w - w_{\bar{u}} * \bar{u}}{1,0 - \bar{u}} = 18,56$  %

Bodengruppe = TM  
Fließgrenze  $w_L = 36,92$  %  
Ausrollgrenze  $w_P = 13,19$  %  
Plastizitätszahl  $I_P = w_L - w_P = 23,73$  %  
Konsistenzzahl  $I_C = \frac{w_L - w_K}{w_L - w_P} = 0,77 \triangleq$  steif  
Liquiditätszahl  $I_L = 1 - I_C = 0,23$   
Aktivitätszahl  $I_A = \frac{I_P}{m_T / m_d} =$

Zustandsform

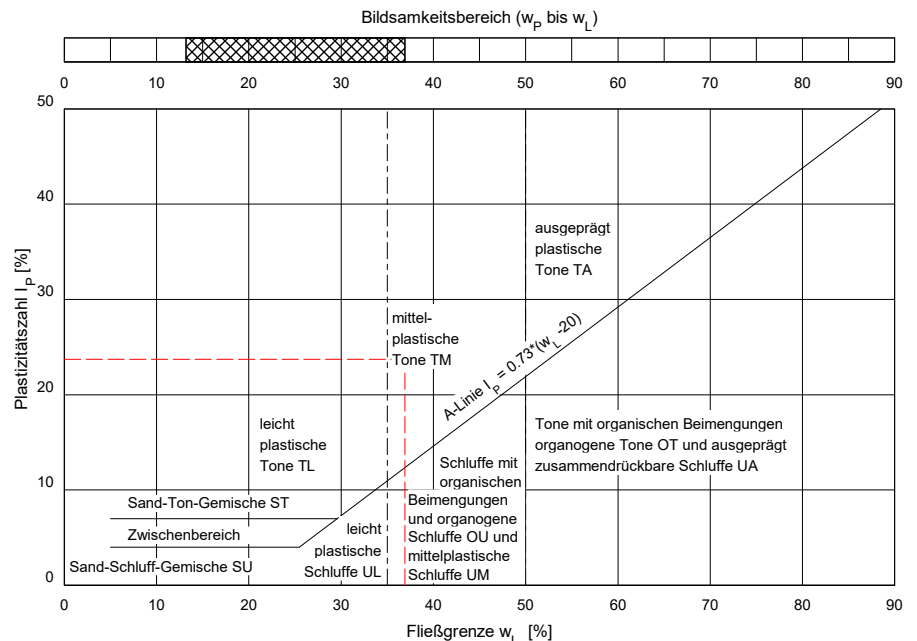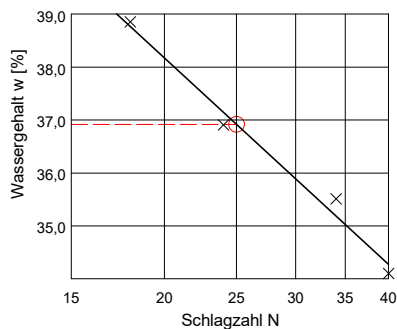



Deggendorfer Str.40  
94491 Hengersberg  
Telefon: 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 04

Anlage : 4

zu : 23201709

**Bestimmung des Wassergehaltes**  
durch Ofentrocknung  
nach DIN EN ISO 17892-1

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 04  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234678

Entnahmestelle : BS 05 - E2

Entnahmetiefe : 1,0 - 5,0 m unter GOK

Bodenart : Ton, schwach schluffig  
(gem. BA)

Art der Entnahme : gestört

Entnahme am : 17.08.2023 durch :

| Nr. des Versuchs                                | 1            | 2            | 3            | 4 | 5 | Mittelwert   |
|---|--------------|--------------|--------------|---|---|--------------|
| Bestimmung des Wassergehaltes w                 |              |              |              |   |   |              |
| Bezeichnung der Probe                           | 7            | 53           | 57           |   |   |              |
| Masse Feuchtprobe + Behälter $m + m_B$ [g]      | 291,53       | 284,92       | 288,04       |   |   |              |
| Masse trockene Probe + Behälter $m_d + m_B$ [g] | 261,68       | 252,85       | 256,31       |   |   |              |
| Masse des Behälters $m_B$ [g]                   | 91,92        | 84,80        | 85,38        |   |   |              |
| Masse des Porenwassers $m_w$ [g]                | 29,85        | 32,07        | 31,73        |   |   |              |
| Masse der trockenen Probe $m_d$ [g]             | 169,76       | 168,05       | 170,93       |   |   |              |
| Wassergehalt $m_w / m_d = w$ [%]                | <b>17,58</b> | <b>19,08</b> | <b>18,56</b> |   |   | <b>18,41</b> |

Bemerkungen :

## Bestimmung der Fließ- und Ausrollgrenze nach DIN EN ISO 17892-12

Prüfungs-Nr. : L23201709 - Att 05  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung :  
Probe: 234679

Entnahmestelle : BS6 - E1  
Entnahmetiefe : 0,3 - 1,0 m unter GOK  
Bodenart : Ton, schluffig, schwach feinsandig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

### Fließgrenze

|   |                                     |                                     |                                     |                                     |  |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Behälter Nr. :                            | 14                                  | 78                                  | 100                                 | 75                                  |  |
| Zahl der Schläge :                        | 39                                  | 29                                  | 26                                  | 20                                  |  |
| Feuchte Probe + Behälter $m+m_B$ [g] :    | 63,97                               | 41,10                               | 43,11                               | 62,50                               |  |
| Trockene Probe + Behälter $m_d+m_B$ [g] : | 60,47                               | 37,86                               | 39,41                               | 57,57                               |  |
| Behälter $m_B$ [g] :                      | 50,11                               | 29,09                               | 29,43                               | 44,83                               |  |
| Wasser $m - m_d = m_w$ [g] :              | 3,50                                | 3,24                                | 3,70                                | 4,93                                |  |
| Trockene Probe $m_d$ [g] :                | 10,36                               | 8,77                                | 9,98                                | 12,74                               |  |
| Wassergehalt $m_w / m_d * 100$ [%] :      | 33,78                               | 36,94                               | 37,07                               | 38,70                               |  |
| Wert übernehmen                           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |  |




### Ausrollgrenze

|       |       |       |  |
|-------|-------|-------|--|
| 33    | 65    | 25    |  |
| 53,40 | 51,70 | 50,91 |  |
| 52,82 | 51,22 | 50,20 |  |
| 49,36 | 48,32 | 46,23 |  |
| 0,58  | 0,48  | 0,71  |  |
| 3,46  | 2,90  | 3,97  |  |
| 16,76 | 16,55 | 17,88 |  |

Natürlicher Wassergehalt :  $w = 14,00$  %  
Größtkorn : mm  
Masse des Überkorns : g  
Trockenmasse der Probe : g  
Überkornanteil :  $\bar{u} = 0,00$  %  
Anteil  $\leq 0,4$  mm :  $m_d / m = 100,00$  %  
Anteil  $\leq 0,002$  mm :  $m_T / m =$  %  
Wassergehalt (Überkorn)  $w_{\bar{u}} = 0,00$  %  
korr. Wassergehalt :  $w_K = \frac{w - w_{\bar{u}} * \bar{u}}{1,0 - \bar{u}} = 14,00$  %

Bodengruppe = TM  
Fließgrenze  $w_L = 37,37$  %  
Ausrollgrenze  $w_P = 17,07$  %  
Plastizitätszahl  $I_P = w_L - w_P = 20,30$  %  
Konsistenzzahl  $I_C = \frac{w_L - w_K}{w_L - w_P} = 1,15 \triangleq$  halbfest  
Liquiditätszahl  $I_L = 1 - I_C = -0,15$   
Aktivitätszahl  $I_A = \frac{I_P}{m_T / m_d} =$

Zustandsform

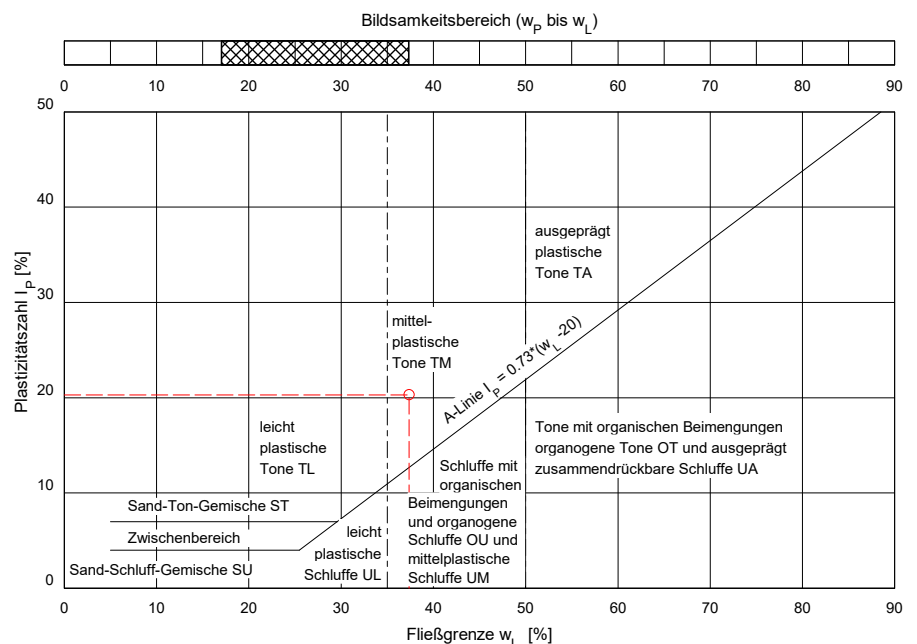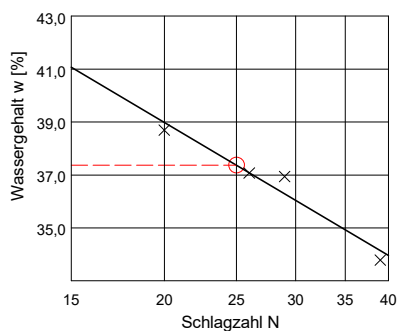



Deggendorfer Str.40  
94491 Hengersberg  
Telefon: 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 05  
Anlage : 4  
zu : 23201709

Bestimmung des Wassergehaltes  
durch Ofentrocknung  
nach DIN EN ISO 17892-1

|  |   |
|--|---|
| Prüfungs-Nr. : L23201709 - W 05<br>Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,<br>Lebensmitteldiscounter<br>Ausgeführt durch : JHi<br>am : 04.09.2023<br>Bemerkung :<br>Probe: 234679 | Entnahmestelle : BS 06 - E1<br><br>Entnahmetiefe : 0,3 - 1,0 m unter GOK<br>Bodenart : Schluff, tonig (gem. BA)<br>Art der Entnahme : gestört<br>Entnahme am : 17.08.2023 durch : |
|--|---|

|                  |   |   |   |   |   |            |
|------------------|---|---|---|---|---|------------|
| Nr. des Versuchs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Mittelwert |
|------------------|---|---|---|---|---|------------|

Bestimmung des Wassergehaltes w

|   |        |        |        |  |  |       |
|---|--------|--------|--------|--|--|-------|
| Bezeichnung der Probe                           | 6      | 5      | 60     |  |  |       |
| Masse Feuchtprobe + Behälter $m + m_B$ [g]      | 297,87 | 291,16 | 284,41 |  |  |       |
| Masse trockene Probe + Behälter $m_d + m_B$ [g] | 272,34 | 267,58 | 260,89 |  |  |       |
| Masse des Behälters $m_B$ [g]                   | 90,02  | 91,03  | 88,23  |  |  |       |
| Masse des Porenwassers $m_w$ [g]                | 25,53  | 23,58  | 23,52  |  |  |       |
| Masse der trockenen Probe $m_d$ [g]             | 182,32 | 176,55 | 172,66 |  |  |       |
| Wassergehalt $m_w / m_d = w$ [%]                | 14,00  | 13,36  | 13,62  |  |  | 13,66 |

Bemerkungen :



Deggendorfer Str. 40  
94491 Hengersberg  
Telefon : 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01  
Anlage : 4  
zu : 23201709

Bestimmung der Korngrößenverteilung  
Naß-/Trockensiebung  
nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung : Wn[%] = 3,86  
Probe:234674

Entnahmestelle : BS1 - E3  
Entnahmetiefe : 3,0 - 3,5 m unter GOK  
Bodenart : Kies, stark sandig, schwach schluffig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :

Siebanalyse :

Einwaage Siebanalyse me : 507,70 g %-Anteil der Siebeinwaage me' = 100 - ma' me' : 81,36  
Anteil < 0,063 mm ma : 116,30 g %-Anteil < 0,063 mm ma' = 100 - me' ma' : 18,64  
Gesamtgewicht der Probe mt : 624,00 g

|    | Siebdurchmesser<br>[mm] | Rückstand<br>[gramm] | Rückstand<br>[%] | Durchgang<br>[%] |
|----|-------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 1  | 63,000                  | 0,00                 | 0,00             | 100,0            |
| 2  | 31,500                  | 0,00                 | 0,00             | 100,0            |
| 3  | 16,000                  | 37,80                | 6,06             | 93,9             |
| 4  | 8,000                   | 64,80                | 10,38            | 83,6             |
| 5  | 4,000                   | 88,10                | 14,12            | 69,4             |
| 6  | 2,000                   | 77,50                | 12,42            | 57,0             |
| 7  | 1,000                   | 56,30                | 9,02             | 48,0             |
| 8  | 0,500                   | 41,50                | 6,65             | 41,3             |
| 9  | 0,250                   | 63,00                | 10,10            | 31,3             |
| 10 | 0,125                   | 50,30                | 8,06             | 23,2             |
| 11 | 0,063                   | 27,30                | 4,38             | 18,8             |
|    | Schale                  | 0,30                 | 0,05             | 18,8             |

Summe aller Siebrückstände : S = 506,90 g Größtkorn [mm] : 23,00  
Siebverlust : SV = me - S = 0,80 g  
SV' = ( me - S ) / me \* 100 = 0,13 %

| Fraktionsanteil | Prozentanteil |
|-----------------|---------------|
| Ton             | 3,85          |
| Schluff         | 14,83         |
| Sandkorn        | 38,32         |
| Feinsand        | 9,81          |
| Mittelsand      | 14,78         |
| Grobsand        | 13,73         |
| Kieskorn        | 43,00         |
| Feinkies        | 21,46         |
| Mittelkies      | 21,22         |
| Grobkies        | 0,31          |
| Steine          | 0,00          |

| Durchgang [%] | Siebdurchmesser [mm] |
|---------------|----------------------|
| 10,0          | 0,010                |
| 20,0          | 0,079                |
| 30,0          | 0,226                |
| 40,0          | 0,446                |
| 50,0          | 1,192                |
| 60,0          | 2,400                |
| 70,0          | 4,128                |
| 80,0          | 6,503                |
| 90,0          | 12,312               |
| 100,0         | 22,988               |



Deggendorfer Str. 40  
94491 Hengersberg  
Telefon : 09901 / 94905-0  
Fax : 09901 / 94905-22

Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01  
Anlage : 4  
zu : 23201709

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Schlämmanalyse  
nach DIN EN ISO 17892-4

Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01  
Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt,  
Lebensmitteldiscounter  
Ausgeführt durch : JHi  
am : 04.09.2023  
Bemerkung : Wn[%] = 3,86  
Probe:234674

Entnahmestelle : BS1 - E3  
Entnahmetiefe : 3,0 - 3,5 m unter GOK  
Bodenart : Kies, stark sandig, schwach schluffig  
(gem. BA)  
Art der Entnahme : gestört  
Entnahme am : 17.08.2023 durch :


Aräometer Nr. : 4  
Meniskuskorrektur mit Dispergierungsmittel: Cm = -0,4000 DEST. WASSER

Ermittlung der Trockenmasse  
Durch Trocknen ( nach der Schlämmanalyse )

Behälter Nr.: 58  
Trockene Probe + Behälter md + mB 947,20 g  
Behälter mB 898,80 g  
Korndichte  $\rho_s$  : 2,670 g/cm<sup>3</sup>  
Trockene Probe md 48,40 g  
 $\mu = m_d * (\rho_s - 1) / \rho_s = 100\%$  der Lesung 30,27 g  
 $a = 100 / \mu * (R + C_\theta) = 3,30 * (R + C_\theta) \% \text{ von } m_d$

| Uhrzeit<br>Vorgabe: | Abgelaufene<br>Zeit<br>s/m/h/d | Aräometer-<br>lesung<br>$R'=(\rho'-1)*10^3$ | Lesung +<br>Meniskuskorr.<br>$R=R'+C_m$ | Korndurch-<br>messer<br>d [mm] | Temperatur<br>$\theta$ [°C] | Temp.<br>korr.<br>$C_\theta$ | Korr.Lesung<br>$R+C_\theta$ | Schlamm-<br>probe<br>a [%] | Gesamt-<br>probe<br>$a_{tot}$ [%] |
|---------------------|--------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 00:09:40            |                                |   |   |                                |                             |                              |                             |                            |                                   |
| 00:10:10            | 30 s                           | 24,50                                       | 24,10                                   | 0,0602                         | 23,1                        | 0,60                         | 24,70                       | 81,60                      | 18,80                             |
| 00:10:40            | 1 m                            | 23,80                                       | 23,40                                   | 0,0431                         | 23,1                        | 0,60                         | 24,00                       | 79,29                      | 18,27                             |
| 00:11:40            | 2 m                            | 22,30                                       | 21,90                                   | 0,0313                         | 23,1                        | 0,60                         | 22,50                       | 74,34                      | 17,13                             |
| 00:14:40            | 5 m                            | 18,90                                       | 18,50                                   | 0,0208                         | 23,1                        | 0,60                         | 19,10                       | 63,11                      | 14,54                             |
| 00:24:40            | 15 m                           | 14,70                                       | 14,30                                   | 0,0128                         | 23,1                        | 0,60                         | 14,90                       | 49,23                      | 11,34                             |
| 00:39:40            | 30 m                           | 12,60                                       | 12,20                                   | 0,0093                         | 23,3                        | 0,65                         | 12,85                       | 42,44                      | 9,78                              |
| 01:09:40            | 1 h                            | 10,50                                       | 10,10                                   | 0,0068                         | 23,3                        | 0,65                         | 10,75                       | 35,50                      | 8,18                              |
| 02:09:40            | 2 h                            | 8,50  | 8,10                                    | 0,0049                         | 23,5                        | 0,69                         | 8,79                        | 29,03                      | 6,69                              |
| 06:09:40            | 6 h                            | 6,10  | 5,70                                    | 0,0029                         | 23,7                        | 0,73                         | 6,43                        | 21,25                      | 4,90                              |
| 00:09:40            | 1 d                            | 3,90  | 3,50                                    | 0,0015                         | 22,9                        | 0,56                         | 4,06                        | 13,42                      | 3,09                              |



| <div>Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01</div> <div>Bauvorhaben : Kitzberger Feld, Nandlstadt, Lebensmitteldiscounter</div> <div>Ausgeführt durch : JHi</div> <div>am : 04.09.2023</div> <div>Bemerkung : Wn[%] = 3,86</div> <div>Probe:234674</div>   | <div>Bestimmung der Korngrößenverteilung</div> <div>kombinierte Sieb-/Schlammmanalyse</div> <div>nach DIN EN ISO 17892-4</div>   | <div>Entnahmestelle : BS1 - E3</div> <div>Entnahmetiefe : 3,0 - 3,5 m unter GOK</div> <div>Bodenart : Kies, stark sandig, schwach schluffig (gem. BA)</div> <div>Art der Entnahme : gestört</div> <div>Entnahme am : 17.08.2023 durch :</div> | <div></div> <div>Deggendorfer Str. 40<br/>94491 Hengersberg<br/>Telefon : 09901 / 94905-0<br/>Fax : 09901 / 94905-22</div> <div>Prüfungs-Nr. : L23201709 - KGS 01<br/>Anlage : 4<br/>zu : 23201709</div> |                 |  |  |      |                 |        |  |  |                 |        |  |  |          |      |  |  |        |  |  |      |      |        |  |  |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|---|-----------------|--|--|------|-----------------|--------|--|--|-----------------|--------|--|--|----------|------|--|--|--------|--|--|------|------|--------|--|--|------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| <div><div><div>Massenanteile a der Körner &lt; d der Gesamtmenge [%]</div><div>Korndurchmesser d [mm]</div></div><table><tr><th colspan="4">Schlammkorn</th><th colspan="4">Siebkorn - Sand</th><th colspan="4">Siebkorn - Kies</th></tr><tr><th>Feinstes</th><th colspan="3">Fein</th><th colspan="3">Mittel</th><th>Grob</th><th>Fein</th><th colspan="3">Mittel</th><th>Grob</th><th>Steine</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table><div><div>0.001</div><div>0.002</div><div>0.006</div><div>0.02</div><div>0.06</div><div>0.2</div><div>0.6</div><div>2</div><div>6</div><div>20</div><div>60</div><div>100</div></div></div> |  |   |   | Schlammkorn     |  |  |      | Siebkorn - Sand |        |  |  | Siebkorn - Kies |        |  |  | Feinstes | Fein |  |  | Mittel |  |  | Grob | Fein | Mittel |  |  | Grob | Steine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schlammkorn  |  |   |   | Siebkorn - Sand |  |  |      | Siebkorn - Kies |        |  |  |                 |        |  |  |          |      |  |  |        |  |  |      |      |        |  |  |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Feinstes   | Fein   |   |   | Mittel          |  |  | Grob | Fein            | Mittel |  |  | Grob            | Steine |  |  |          |      |  |  |        |  |  |      |      |        |  |  |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |   |   |                 |  |  |      |                 |        |  |  |                 |        |  |  |          |      |  |  |        |  |  |      |      |        |  |  |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <div>Kurve Nr.:</div> <div>Arbeitsweise</div> <div>U = d60/d10 / C<sub>C</sub> / Median</div> <div>Bodengruppe (DIN 18196)</div> <div>Geologische Bezeichnung</div> <div>k<sub>f</sub>-Wert</div> <div>Kornkennziffer:</div>   | <div></div> <div></div> <div>247,282,19</div> <div>GU*</div> <div></div> <div>1,063 * 10<sup>-5</sup> [m/s] nach USBR/Bialas</div> <div>0 2 4 4 0 fG-mG,ms',gs',fs',u'</div> | <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>   | <div>Bemerkungen</div>  |                 |  |  |      |                 |        |  |  |                 |        |  |  |          |      |  |  |        |  |  |      |      |        |  |  |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Gegenüberstellung von Analyse-/ und Zuordnungswerte gemäß**  
Leitfaden zur Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Tagebauen [LVGBT]  
Stand: 15.07.2021



Zuordnung der Analysewerte zu Prüfbericht: **3453158**

AGROLAB Labor GmbH, Bruckberg

**Zuordnungswerte Eluat (Anlage 2, Tabelle 1)**

| Parameter                               | Einheit | Zuordnungswerte |                        |                         |                         |
|---|---------|-----------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|   |         | Z 0             | Z 1.1                  | Z 1.2                   | Z 2                     |
| pH-Wert <sup>1)</sup>                   | -       | 6,5-9           | 6,5-9                  | 6-12                    | 5,5-12                  |
| elektrische Leitfähigkeit <sup>1)</sup> | µS/cm   | 500             | 500/2000 <sup>2)</sup> | 1000/2500 <sup>2)</sup> | 1500/3000 <sup>2)</sup> |
| Chlorid                                 | mg/l    | 250             | 250                    | 250                     | 250                     |
| Sulfat                                  | mg/l    | 250             | 250                    | 250/300 <sup>2)</sup>   | 250/600 <sup>2)</sup>   |
| Cyanid, gesamt                          | µg/l    | 10              | 10                     | 50                      | 100 <sup>3)</sup>       |
| Phenolindex <sup>4)</sup>               | µg/l    | 10              | 10                     | 50                      | 100                     |
| Arsen                                   | µg/l    | 10              | 10                     | 40                      | 60                      |
| Blei                                    | µg/l    | 20              | 25                     | 100                     | 200                     |
| Cadmium                                 | µg/l    | 2               | 2                      | 5                       | 10                      |
| Chrom, gesamt                           | µg/l    | 15              | 30/50 <sup>2) 5)</sup> | 75                      | 150                     |
| Kupfer                                  | µg/l    | 50              | 50                     | 150                     | 300                     |
| Nickel                                  | µg/l    | 40              | 50                     | 150                     | 200                     |
| Quecksilber <sup>6)</sup>               | µg/l    | 0,2             | 0,2/0,5 <sup>2)</sup>  | 1                       | 2                       |
| Zink                                    | µg/l    | 100             | 100                    | 300                     | 600                     |

- 1) Abweichungen von den Bereichen der Zuordnungswerte für den pH-Wert und/oder die Überschreitung der elektrischen Leitfähigkeit im Eluat stellen allein kein Ausschlusskriterium dar, die Ursache ist im Einzelfall zu prüfen und zu dokumentieren.  
2) Im Rahmen der erlaubten Verfüllung mit Bauschutt (vgl. Abschnitt A-5) ist eine Überschreitung der Zuordnungswerte für Sulfat, die elektrische Leitfähigkeit, Chrom (gesamt) und Quecksilber bis zu den jeweils höheren Werten zulässig. Für die genannten Parameter dürfen die erhöhten Werte auch gleichzeitig bei allen diesen Parameter auftreten. Die höheren Werte beziehen sich ausschließlich auf das erlaubte Bauschuttkontingent (max. ein Drittel der jährlichen Verfüllmenge) und haben keine Gültigkeit für das restliche Verfüllkontingent. Für dieses gelten die Zuordnungswerte für Boden. Im Rahmen des erlaubten Bauschuttkontingents darf auch Boden mit den für Bauschutt gültigen Zuordnungswerten verfüllt werden. Bei Untersuchung von Bodenaushub- und Bauschuttgemenge im Rahmen der Fremdüberwachung gelten die für die erlaubte Verfüllung zulässigen höheren Werte.  
3) Verwertung für Z 2 > 100 µg/l ist zulässig, wenn Z 2 Cyanid (leicht freisetzbar) < 50 µg/l.  
4) Bei Überschreitungen ist die Ursache zu prüfen. Höhere Gehalte, die auf Huminstoffe zurückzuführen sind, stellen kein Ausschlusskriterium dar.  
5) Bei Überschreitung des Z 1.1-Werts für Chrom (gesamt) von 30 µg/l ist der Anteil an Cr(VI) (Chromat) zu bestimmen. Der Cr (VI)-Gehalt darf eine Z 1.1-Einstufung 8 µg/l nicht überschreiten. Diese Regel gilt bis zu einem maximalen Chrom (gesamt)-Wert von 50 µg/l.  
6) Überschreitet das Material den Cr (VI)-Wert von 8 µg/l, ist das Material als Z 1.2 einzustufen. Bei Material der Klasse Z 1.2 und Z 2 ist eine Bewertung des Cr (VI)-Eluatwerts nicht vorgesehen und nicht einstufigsrelevant, es genügt die Bestimmung von Chrom (gesamt).  
6) Bezogen auf anorganisches Quecksilber. Organisches Quecksilber (Methyl-Hg) darf nicht enthalten sein (Nachweis).

| Probenbezeichnung / Probenart (für Zuordnung) / Analysewert (AW) und Zuordnungswert (ZW) |     |      |     |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|------|-----|--|--|--|--|--|--|
| MP 1   |     | MP 2 |     |  |  |  |  |  |  |
| Ton  |     | Ton  |     |  |  |  |  |  |  |
| AW   | ZW  | AW   | ZW  |  |  |  |  |  |  |
| 8,6  | Z 0 | 8,3  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 62   | Z 0 | 21   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <2,0   | Z 0 | <2,0 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <2,0   | Z 0 | <2,0 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <5   | Z 0 | <5   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <10  | Z 0 | <10  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <5   | Z 0 | <5   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <5   | Z 0 | <5   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <0,5   | Z 0 | <0,5 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <5   | Z 0 | <5   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <5   | Z 0 | <5   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <0,2   | Z 0 | <0,2 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <50  | Z 0 | <50  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |

**Zuordnungswerte Feststoff (Anlage 3, Tabelle 2)**

| Parameter   | Einheit | Zuordnungswerte |                   |                   |       |       |      |
|---|---------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|-------|------|
|   |         | Z 0             |                   |                   | Z 1.1 | Z 1.2 | Z 2  |
|   |         | Sand            | Lehm/<br>Schluff  | Ton               |       |       |      |
| EOX   | mg/kg   | 1               | 1                 | 1                 | 3     | 10    | 15   |
| Mineralölkohlenwasserstoffe                                       | mg/kg   | 100             | 100               | 100               | 300   | 500   | 1000 |
| Σ PAK n. EPA  | mg/kg   | 3               | 3                 | 3                 | 5     | 15    | 20   |
| Benzo[a]pyren   | mg/kg   | < 0,3           | < 0,3             | < 0,3             | < 0,3 | < 1   | < 1  |
| Σ PCB <sub>8</sub> (Kongeneren nach DIN EN 12766-2) <sup>3)</sup> | mg/kg   | 0,05            | 0,05              | 0,05              | 0,1   | 0,5   | 1    |
| Arsen   | mg/kg   | 20              | 20                | 20                | 30    | 50    | 150  |
| Blei  | mg/kg   | 40              | 70 <sup>4)</sup>  | 100 <sup>4)</sup> | 140   | 300   | 1000 |
| Cadmium   | mg/kg   | 0,4             | 1 <sup>4)</sup>   | 1,5 <sup>4)</sup> | 2     | 3     | 10   |
| Chrom, gesamt   | mg/kg   | 30              | 60                | 100               | 120   | 200   | 600  |
| Kupfer  | mg/kg   | 20              | 40                | 60                | 80    | 200   | 600  |
| Nickel  | mg/kg   | 15              | 50 <sup>4)</sup>  | 70 <sup>4)</sup>  | 100   | 200   | 600  |
| Quecksilber   | mg/kg   | 0,1             | 0,5               | 1                 | 1     | 3     | 10   |
| Zink  | mg/kg   | 60              | 150 <sup>4)</sup> | 200 <sup>4)</sup> | 300   | 500   | 1500 |
| Cyanid, gesamt  | mg/kg   | 1               | 1                 | 1                 | 10    | 30    | 100  |

| Probenbezeichnung / Probenart (für Zuordnung) / Analysewert (AW) und Zuordnungswert (ZW) |     |       |     |  |  |  |  |  |  |
|--|-----|-------|-----|--|--|--|--|--|--|
| MP 1   |     | MP 2  |     |  |  |  |  |  |  |
| Ton  |     | Ton   |     |  |  |  |  |  |  |
| AW   | ZW  | AW    | ZW  |  |  |  |  |  |  |
| <1,0   | Z 0 | <1,0  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <50  | Z 0 | <50   | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| n.b.   | Z 0 | n.b.  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <0,05  | Z 0 | <0,05 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| n.b.   | Z 0 | n.b.  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 12   | Z 0 | 12    | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17   | Z 0 | 17    | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <0,2   | Z 0 | <0,2  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 36   | Z 0 | 46    | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 23   | Z 0 | 16    | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 28   | Z 0 | 34    | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| <0,05  | Z 0 | <0,05 | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 52,9   | Z 0 | 64,4  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |
| 0,6  | Z 0 | <0,3  | Z 0 |  |  |  |  |  |  |

- 1) Ist bei Trockenverfüllungen eine Zuordnung zu einer der in Anhang 2 Nr. 4 BBodSchV genannten Bodenarten möglich, gelten die entsprechenden Kategorien. Ist eine Zuordnung nicht möglich (z. B. Verfüllung mit Material unterschiedlicher Herkunftsorte) gilt die Kategorie Lehm und Schluff.  
2) Für Nassverfüllungen gelten hilfsweise die Z0-Werte wie für Sand aus Spalte 1, bzw. abhängig von der zu verfüllenden Bodenart maximal bis Spalte 2, also wie für Lehm und Schluff.  
3) Die Summe ist nur aus den Konzentrationen der 6 in der DIN 12766-2 genannten PCB-Indikator-Kongeneren (PCB-28, -52, -101, -138, -153, -180) zu ermitteln. Es erfolgt keine Multiplikation mit dem Faktor 5.  
4) Bei pH-Werten < 6,0 gelten für Cd, Ni, und Zn und bei pH-Werten < 5,0 für Pb jeweils die Werte der nächst niedrigeren Kategorie.

# AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany  
Fax: +49 (08765) 93996-28  
www.agrolab.de



IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik  
mbH  
Deggendorfer Straße 40  
94491 Hengersberg

Datum 30.08.2023  
Kundennr. 27061382  
Auftragsnr. 3453158

## PRÜFBERICHT

### Auftrag 3453158

Auftragsbezeichnung 23201709 - Nandlstadt (MLo)  
Auftraggeber 27061382 IMH Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH  
Probeneingang 24.08.23 Probenehmer Auftraggeber

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen die Ergebnisse der Untersuchungen, mit denen Sie unser Labor beauftragt haben.

Mit freundlichen Grüßen

**AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500**  
**serviceteam2.bruckberg@agrolab.de**  
**Kundenbetreuung**

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

# AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany  
Fax: +49 (08765) 93996-28  
www.agrolab.de



## Auftrag 3453158

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Probenbezeichnung</b>         |                                  |
| <b>155608</b>   MP 1             | <b>155609</b>   MP 2             |
| <b>Probenahme</b>                |                                  |
| <b>155608</b>   17.08.2023 16:30 | <b>155609</b>   17.08.2023 16:30 |
| <b>Probenehmer</b>               |                                  |
| <b>155608</b>   Auftraggeber     | <b>155609</b>   Auftraggeber     |
| <b>Barcode</b>                   |                                  |
| <b>155608</b>   A99901330481     | <b>155609</b>   A99901330482     |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

# AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany  
Fax: +49 (0)8765) 93996-28  
www.agrolab.de



## AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

**Auftrag 3453158**

| Einheit | 155608<br>MP 1 | 155609<br>MP 2 |
|---------|----------------|----------------|
|---------|----------------|----------------|

### Feststoff

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Analyse in der Fraktion < 2mm   |       | ++     | ++     |
| Trockensubstanz                 | %     | 85,3   | 81,3   |
| Cyanide ges.                    | mg/kg | 0,6    | <0,3   |
| EOX                             | mg/kg | <1,0   | <1,0   |
| Königswasseraufschluß           |       | ++     | ++     |
| Arsen (As)                      | mg/kg | 12     | 12     |
| Blei (Pb)                       | mg/kg | 17     | 17     |
| Cadmium (Cd)                    | mg/kg | <0,2   | <0,2   |
| Chrom (Cr)                      | mg/kg | 36     | 46     |
| Kupfer (Cu)                     | mg/kg | 23     | 16     |
| Nickel (Ni)                     | mg/kg | 28     | 34     |
| Quecksilber (Hg)                | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Zink (Zn)                       | mg/kg | 52,9   | 64,4   |
| Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) | mg/kg | <50    | <50    |
| Kohlenwasserstoffe C10-C40      | mg/kg | <50    | <50    |
| Naphthalin                      | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Acenaphthylen                   | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Acenaphthen                     | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Fluoren                         | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Phenanthren                     | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Anthracen                       | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Fluoranthren                    | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Pyren                           | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Benzo(a)anthracen               | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Chrysen                         | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Benzo(b)fluoranthren            | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Benzo(k)fluoranthren            | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Benzo(a)pyren                   | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Dibenz(ah)anthracen             | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Benzo(ghi)perylene              | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren           | mg/kg | <0,05  | <0,05  |
| PAK-Summe (nach EPA)            | mg/kg | n.b.   | n.b.   |
| PCB (28)                        | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (52)                        | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (101)                       | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (118)                       | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (138)                       | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (153)                       | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB (180)                       | mg/kg | <0,005 | <0,005 |
| PCB-Summe                       | mg/kg | n.b.   | n.b.   |

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "\*" gekennzeichnet.

AG Landshut  
HRB 7131  
Ust/VAT-Id-Nr.:  
DE 128 944 188

Geschäftsführer  
Dr. Carlo C. Peich  
Dr. Paul Wimmer  
Dr. Torsten Zurmühl



Seite 3 von 5

Deutsche  
Akkreditierungsstelle  
D-PL-14289-01-00

# AGROLAB Labor GmbH

Dr.-Pauling-Str. 3, 84079 Bruckberg, Germany  
Fax: +49 (0)8765) 93996-28  
www.agrolab.de



# AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

**Auftrag 3453158**

| Einheit | 155608<br>MP 1 | 155609<br>MP 2 |
|---------|----------------|----------------|
|---------|----------------|----------------|

## Feststoff

|                         |       |      |      |
|-------------------------|-------|------|------|
| PCB-Summe (6 Kongenere) | mg/kg | n.b. | n.b. |
|-------------------------|-------|------|------|

## Eluat

|                           |       |           |           |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|
| Eluaterstellung           |       | ++ °      | ++ °      |
| Temperatur Eluat          | °C    | 26,3 °    | 21,0 °    |
| pH-Wert                   |       | 8,6 °     | 8,3 °     |
| elektrische Leitfähigkeit | µS/cm | 62 °      | 21 °      |
| Chlorid (Cl)              | mg/l  | <2,0 °    | <2,0 °    |
| Sulfat (SO4)              | mg/l  | <2,0 °    | <2,0 °    |
| Phenolindex               | mg/l  | <0,01 °   | <0,01 °   |
| Cyanide ges.              | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Arsen (As)                | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Blei (Pb)                 | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Cadmium (Cd)              | mg/l  | <0,0005 ° | <0,0005 ° |
| Chrom (Cr)                | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Kupfer (Cu)               | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Nickel (Ni)               | mg/l  | <0,005 °  | <0,005 °  |
| Quecksilber (Hg)          | mg/l  | <0,0002 ° | <0,0002 ° |
| Zink (Zn)                 | mg/l  | <0,05 °   | <0,05 °   |

Erläuterung: Das Zeichen "<" oder n.b. in der Spalte Ergebnis bedeutet, der betreffende Parameter ist bei nebenstehender Bestimmungsgrenze nicht quantifizierbar.

Die parameterspezifischen analytischen Messunsicherheiten sowie Informationen zum Berechnungsverfahren sind auf Anfrage verfügbar, sofern die berichteten Ergebnisse oberhalb der parameterspezifischen Bestimmungsgrenze liegen. Die Mindestleistungskriterien der angewandten Verfahren beruhen bezüglich der Messunsicherheit in der Regel auf der Richtlinie 2009/90/EG der Europäischen Kommission.

Die Analysenwerte der Feststoffparameter beziehen sich auf die Trockensubstanz, bei den mit ° gekennzeichneten Parametern auf die Originalsubstanz.

Beginn der Prüfungen: 24.08.2023

Ende der Prüfungen: 30.08.2023

Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüften Gegenstände. In Fällen, wo das Prüflabor nicht für die Probenahme verantwortlich war, gelten die berichteten Ergebnisse für die Proben wie erhalten. Das Laboratorium ist nicht für die vom Kunden bereitgestellten Informationen verantwortlich. Die ggf. im vorliegenden Prüfbericht dargestellten Kundeninformationen unterliegen nicht der Akkreditierung des Laboratoriums und können sich auf die Validität der Prüfergebnisse auswirken. Die auszugsweise Vervielfältigung des Berichts ohne unsere schriftliche Genehmigung ist nicht zulässig. Die Ergebnisse in diesem Prüfbericht werden gemäß der mit Ihnen schriftlich gemäß Auftragsbestätigung getroffenen Vereinbarung in vereinfachter Weise i.S. der DIN EN ISO/IEC 17025:2018, Abs. 7.8.1.3 berichtet.

**AGROLAB Labor GmbH, Christian Reutemann, Tel. 08765/93996-500**  
**serviceteam2.bruckberg@agrolab.de**  
**Kundenbetreuung**

**Dieser elektronisch übermittelte Ergebnisbericht wurde geprüft und freigegeben. Er entspricht den Anforderungen der EN ISO/IEC 17025:2017 an vereinfachte Ergebnisberichte und ist ohne Unterschrift gültig.**



**Auftrag 3453158**

## Methodenliste

**Berechnung aus Messwerten der Einzelparameter :** PAK-Summe (nach EPA) PCB-Summe PCB-Summe (6 Kongenere)

**DIN EN ISO 11885 : 2009-09 :** Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

**DIN EN ISO 12846 : 2012-08 :** Quecksilber (Hg) Quecksilber (Hg)

**DIN EN ISO 14402 : 1999-12 :** Phenolindex

**DIN EN ISO 14403-2 : 2012-10 :** Cyanide ges.

**DIN EN ISO 17294-2 : 2017-01 :** Arsen (As) Blei (Pb) Cadmium (Cd) Chrom (Cr) Kupfer (Cu) Nickel (Ni) Zink (Zn)

**DIN EN ISO 17380 : 2013-10 :** Cyanide ges.

**DIN EN 13657 : 2003-01 :** Königswasseraufschluß

**DIN EN 14039 : 2005-01 + LAGA KW/04 : 2019-09 :** Kohlenwasserstoffe C10-C22 (GC) Kohlenwasserstoffe C10-C40

**DIN EN 14346 : 2007-03, Verfahren A :** Trockensubstanz

**DIN EN 15308 : 2016-12 :** PCB (28) PCB (52) PCB (101) PCB (118) PCB (138) PCB (153) PCB (180)

**DIN EN 27888 : 1993-11 :** elektrische Leitfähigkeit

**DIN ISO 15923-1 : 2014-07 :** Chlorid (Cl) Sulfat (SO<sub>4</sub>)

**DIN 19747 : 2009-07 :** Analyse in der Fraktion < 2mm

**DIN 38404-4 : 1976-12 :** Temperatur Eluat

**DIN 38404-5 : 2009-07 :** pH-Wert

**DIN 38414-17 : 2017-01 :** EOX

**DIN 38414-23 : 2002-02 :** Naphthalin Acenaphthylen Acenaphthen Fluoren Phenanthren Anthracen Fluoranthren Pyren  
Benzo(a)anthracen Chrysen Benzo(b)fluoranthren Benzo(k)fluoranthren Benzo(a)pyren Dibenz(ah)anthracen  
Benzo(ghi)perylene Indeno(1,2,3-cd)pyren

**DIN 38414-4 : 1984-10 :** Eluaterstellung

Die in diesem Dokument berichteten Verfahren sind gemäß DIN EN ISO/IEC 17025:2018 akkreditiert. Ausschließlich nicht akkreditierte Verfahren sind mit dem Symbol "n" gekennzeichnet.

## **Anlage 5**



**BV: Errichtung eines Lebensmittelvollsortimenters, Lebensmitteldiscounters  
und eines Drogeriemarktes, Kitzberger Feld, Nandlstadt  
Fotoaufnahmen**

